




الشركة القابضة  
لمياه الشرب والصرف الصحي

# نظام العسر الوظيفي بنجاح العذر والقطع فيه الشرب والصرف الصحي

دليل  
المتدرب

## بوادي الحركة ومغيرات السرعة VFD

مهندس الصيانة الكهربائية - الدرجة الثانية

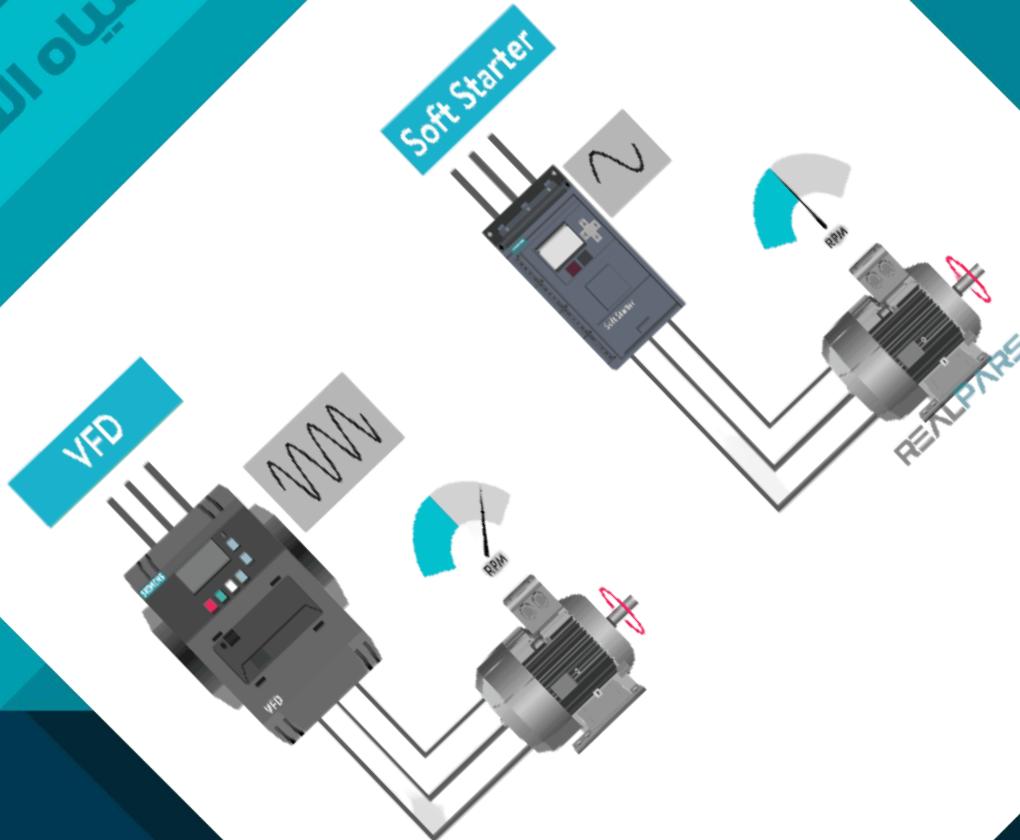

الشركة القابضة  
لمياه الشرب والصرف الصحي

تم إعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
قطاع تنمية الموارد البشرية - الادارة العامة للمسار الوظيفي (الإصدار الثاني V2)

المحتويات

3 .....	المقدمة.....
3 .....	أهمية الحاجة الى طرق بدء الحركة.....
4 .....	أنواع المحركات الكهربائية.....
5 .....	انواع بوايي الحركة المختلفة للحركات.....
6 .....	طريقة التوصيل مباشرة على الخط (DOL) direct on Line Starter
7 .....	إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات العضو الثابت Stator resistance Starter
8 .....	إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات لعضو الدوار Rotor resistance Starter
9 .....	استخدام محول ذاتي Autotransformer Starter
10 .....	استخدام ستار / دلتا Star / Delta Starter
12 .....	استخدام بوايي الحركة الناعمة Soft starter
21 .....	طرق بدء اكتر من محرك ببادئ واحد
35 .....	متغيرات السرعة Variable Speed Drive
35 .....	مميزات متغير السرعة
38 .....	مبدأ عمل الانفرتر
39 .....	المراحل المختلفة لمكونات VFD
49 .....	اختيار قدرة متغير السرعة
50 .....	توصيلات القدرة والتحكم لجهاز متغير السرعة
51 .....	التوافقيات والبوادي الالكترونية

## المقدمة

لا شك ان من اهم مشاكل المحركات في الحياة العملية هي تيار البدئ (starting current) حيث يصل تيار البدئ الى حوالي 6-8 اضعاف التيار العادي للmotor وذلك بسبب طاقه الوضع للmotor والاشياء التي يحركها (ظمبه رفع مياه مثلاً بملحقاتها) من السكون الى الحركة . وكلما زادت قدره المحرك كلما كانت مشكله تيار البدئ اكبر فيسبب ذلك الامر مشاكل كثيرة مثل حدوث شرارره كهربائيه، حيث يسبب تكرارها الى انصهار نقط التلامس للكونكتوارت ويمكن ان يتسبب البدء المتكررالي اجهادات قد تؤدي تلف ملفات المحرك وغير ذلك من المشاكل الكهربائية والميكانيكية مثل الاهتزازات العالية .

لذلك تم التفكير في بادئات التشغيل التي تختص الصدمة الكهربائية والميكانيكية عند بدء التشغيل يقوم المحرك بتحريك كل هذا الحمل من السكون الى الحركة في بدء التشغيل ويجب مراعاه البدء بدون حمل.

## أهمية الحاجة الى طرق بدء الحركة

### 1. التغلب على تيارات البدء العالية

من المعلوم ان تيار البدء لحظة البدء يسحب المحرك تيار عالي تقربياً 6-8 مرات التيار المقنن يؤدى لحدوث فقد كبير في الطاقة وخفض الجهد الشبكي لحظة البدء قد يؤثر على باقي الاحمال فمثلاً سترى ارتعاش في الاضاءة وربما تؤدى الى مشاكل في عمل الاجهزه الالكترونية او في عمل ريليات وكونكتور التحكم (خفض الجهد قد يؤدى لفصل الكونكتوارات مما يؤدي لمشاكل كفصل المحركات الأخرى، او عمل trip بسبب اجهزه الحمايه ) خفض الجهد يقلل العزم وبالتالي قد تفصل بسبب الحمل الزائد في حالة كانت تعمل بحمل كامل.

### 2. توفير الطاقة الكهربائية

ان استخدام طرق بدء الحركه مثل مغيرات الحركه يسمح بتوفير الطاقة الكهربائية، تقليل الاجهادات الميكانيكية والكهربائية عند البدء.

ومن اشهر الامثلة على ذلك ضاغط الهواء او البلاور، فالمحرك يبقى يعمل لحين الوصول الى ضغط معين، و من ثم يتم تقليل سرعه الضاغط في وضع يسمى بـ Idle، استخدام مغيرات السرعة في الضاغط يسمح للمحرك بتقليل سرعته للمحافظة على الضغط دون ان يستهلك كامل طاقته. و بذلك تقل الطاقة الكهربائية التي يستخدمها المحرك.

1. العديد من التطبيقات يتطلب تغيير سرعة النظام، و كمثال تغيير سرعة مضخه للحصول على التصرف المطلوب حسب احتياجات المواطنين والشبكة ..

2. استخدام مغيرات السرعة يحافظ على المحرك الكهربائي، حيث انه يقلل من استهلاك المحرك،

كما انه يسمح بخاصية التشغيل التصاعدي Soft Starting و ACC TIME التي تقلل من تيارات البدء العالية، و الاهتزازات الشديدة عند بدا التشغيل و التي تؤثر سلبا على المحرك. كما ان فيه ميزات كثيرة مثل مراقبة التيارات العالية و عدم اتزان التيارات وانخفاض الجهد و تسرب تيار الى الارضي و التي تحافظ على المحرك و تحميه

### 3. حماية الخطوط الناقلة

من المعروف ان الايقاف المفاجئ للطلبات الكبيرة يؤدي الي حدوث ما يسمى بالمطرقة المائية في الخطوط الناقله مما يؤدي في بعض الاحيان الي حدوث اجهادات شديدة علي الخطوط و المحابس ولكن مع استخدام بوايي الحركه مثل سوفت استارت يتم استخدام خاصيه ايقاف الناعم soft stop الذي يؤدي الي تقليل سرعة الموجه الارتداديه نسبيا

## أنواع المحركات الكهربائية

هي المحرك الاساسي في الالات الكهربائية وهي تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية طاقة حرارية تنقسم المحركات الى :-

### 1. حركات جهد مستمر

- محرك المعنطليس الدائم
- محرك التوالي
- محرك التوازي
- المحرك المركب

### 2. حركات جهد متعدد

#### • محركات احادية الوجه

#### • محركات ثلاثة الوجه

- محركات حثية
- محرك قفص سنجابي
- محرك حلقات انزلاق
- محركات تزامنية

### 3. المحرك العام (يعمل بجهد متعدد او جهد مستمر)

### 4. المحركات التزامنية (Synchronous Motors)

البدء بمغغيرات السرعة	البدء الناعم	البدء بواسطة تجمة دلتا	البدء على التيار المباشر	رسم خطري للدائرة
من 1 إلى 2 مرار التيار المطن قابلة للضبط	من 2 إلى 6 مرارات التيار المطن	من 1.3 إلى 1.8 مرارات التيار المطن	من 4 إلى 8 مرارات التيار المطن	القيمة النسبية للتيار البدء
من 0.1 إلى 2 مرارة العزم المطن	من 0.1 إلى 1 مرارة العزم المطن	من 0.5 إلى 1 مرارة العزم المطن	من 1.5 إلى 3 مرارات العزم المطن	القيمة النسبية لعزم البدء
متخلص	متخلص إلى متوسط	متوسط	عالى	درجة التحميل على المحرك عند البدء
يبدأ بعزم أعلى مع تيار متخلص مع أمكانية ضبط والتحكم في خصائص البدء وتحكم في خصائص البدء	يبدأ بعزم متخلص مع تيار متخلص و يتم التحميل الكامل بعد التحول للدلتا	يبدأ بعزم أقل مع تيار متخلص و يتم التحميل الكامل بعد التحول للدلتا	يبدأ بعزم أعلى مع تيار أكبر مع أحمال كبيرة الخصائص	

مقارنة بين متغيرات سرعة المحرك الأستартان

## أنواع بوايي الحركة المختلفة للمحركات AC-induction motors

1. طريقة التوصيل مباشرة على الخط (DOL) direct on Line Starter

2. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات العضو الثابت Stator resistance Starter

3. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات لعضو الدوار Rotor resistance Starter


4. استخدام محول ذاتي Autotransformer Starter

5. استخدام ستار / دلتا Star / Delta Starter

6. استخدام بوايي الحركة الناعمة Soft starter

7. استخدام متغيرات السرعة Variable speed drive

### 3. طريقة التوصيل مباشرة على الخط (DOL) direct on Line Starter

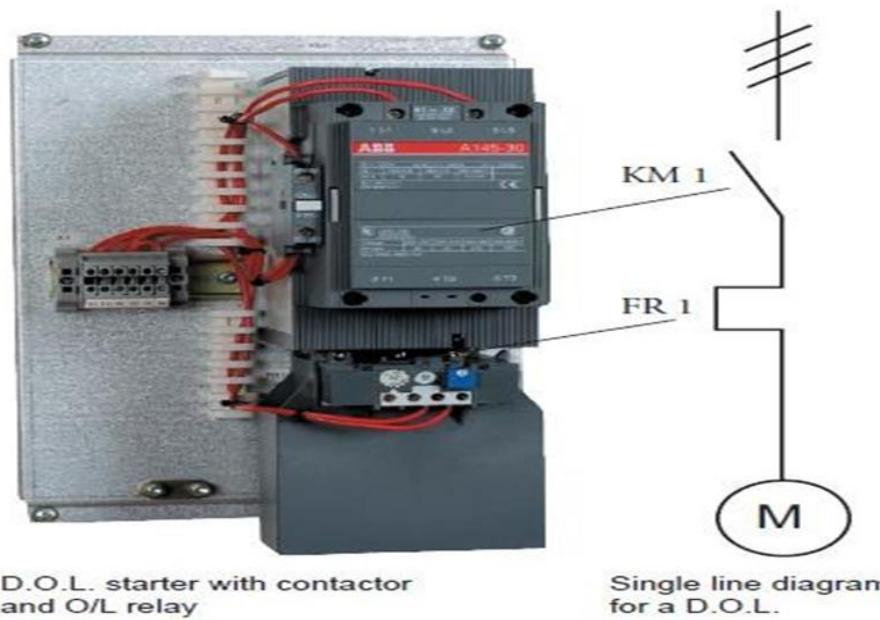

هي دائرة الكهربائية لتشغيل محرك مثلاً طلبه صغير و تستخد هذه الطريقة مع المحركات ذات القدرة الصغيرة (حتى 10 حصان) ومن مميزاتها أنها تعطي 100% من العزم المتولد ، سهلة الصيانة، رخيصة نسبياً

اما العيوب تيار بدء التشغيل اعلى من طرق البدء الاخرى تيار البدئ يصل 6-8 اضعاف التيار المقاوم والجهادات الحرارية العالية للمحركات، والاهتزازات العالية عند البدء

وهذه الدائرة تحتوى على (كونتاكتر واحد + جهاز حماية حراري + قاطع تيار) يتم تشغيله بواسطه مفتاح


التشغيل بعد المرور على وسائل الحماية المختلفة.

## 4. إضافة مقاومة ثلاثة الطور على التوالي مع ملفات العضو الثابت Starter

من انواع بادئات التشغيل للتغلب على زيادة شده التيار عند بدء التشغيل عن طريق توصيل مقاومات على التوالي مع ملفات العضو الثابت. وفكرة عمل هذا النوع نفس فكره عمل ستار دلتا حيث تدخل المقاومات في الدائرة عند بدء التشغيل لامتصاص التيار العالي ثم بعد ذلك تخرج من الدائرة عن طريق التايمر.

**بادئات التشغيل بطريقه ادخال مجموعتين او اكثر من المقاومات**

في هذه الطريقة يتم بدء الحركة بإدخال مجموعه المقاومات بالكامل في الدائرة لامتصاص تيار البدء حتى يأخذ المحرك سرعته ثم يتم خروج مجموعات المقاومات بالتعاقب حتى يتم خروج المقاومات بالكامل.

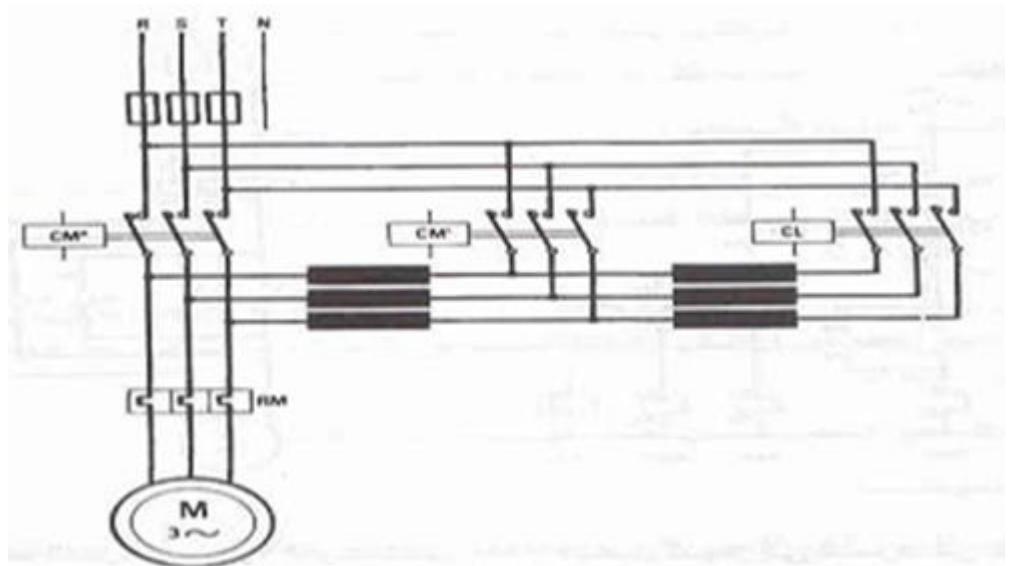

في هذه الدائرة :

CL كونتاكتور خاص بوصول التيار إلى ملفات الجسم الثابت

Q كونتاكتور خاص بإلغاء مجموعة المقاومات الأولى RI

Q كونتاكتور خاص بإلغاء مجموعة المقاومات الثانية R2 .

وبالتالي تصبح ملفات العضو المتحرك مقصورة على نفسها ويتم دور المقاومات الخارجية .

شرح الدائرة :

عند بداية التشغيل يصل التيار الى الكوبل CL فيصل التيار الى المحرك ما ار بالمجموعتين وبعد زمن معين يغلق الكونتاكتور CM فيصل التيار الى المحرك ما ار بمجموعه واحده من المقاومات فيعمل المحرك بقدره

اكبر نسبيا وبعد زمن معين يغلق الكونتاكتور cm فيصل التيار الى المحرك مباشره دون المرور على أي مقاومه ليعمل المحرك في هذه الحالة بقدرته كامله.

## 5. إضافة مقومة ثلاثة الطور على التوالى مع ملفات لعضو الدوار Rotor resistance Starter

ويتميز هذا النوع من المحركات بإمكانية توصيل مقاومات خارجيه بالتوالي مع ملفات العضو المتحرك ويتم ذلك عن طريق الشربون الملams للحلقات مع الوضع في الاعتبار انه كلما ازدت قيمة مقاومه العضو المتحرك كلما قلت قيمة شده تيار البدء وهذا هو المطلوب.

وعند بدء الحركة تدخل المقاومات الخارجية بالكامل على التوالى مع ملفات الروتور ثم تخفص هذه القيمة تدريجيا اثناء الدوارن حتى تخرج اطراف ملفات الروتور معا ليعمل المحرك بسرعته الطبيعية.



الشكل 1 Slip ring motor:


**Slip ring motor :** من الممكن تشغيل هذا النوع من المحركات بدون مقاومات خارجيه على ان يتم عمل كوبرى بين الحلقات الثلاثة وبذلك تقتصر ملفات العضو المتحرك على نفسها. وبينما المحرك بعزم دوارن عادى مثله مثل المحرك العادي مع ملاحظه انه اذا تم توصيل التيار الى ملفات العضو الثابت بدون عمل قصر على ملفات العضو المتحرك سيسحب المحرك امير عالي ويدور ببطء شديد ويحترق

## 6. استخدام محول ذاتي Autotransformer Starter

في هذه الطريقة يتم ادخال محول جهد (خافض) في الدائرة فعند بدء الحركة يكون المحول متصل على شكل ستار الامر الذى يؤدى الى خفض الجهد وبالتالي خفض تيار البداء. هذا بالإضافة الى انخفاض الجهد ايضا نتيجة نسبة التحويل الخاصة بالمحول .

تكون نسبة التحويل للمحول هي خارج قسمه عدد لفات الملف الثانوي على عدد لفات الملف الابتدائي .

الشكل الاتي يوضح دائرة لبادئ التشغيل (auto transformer)

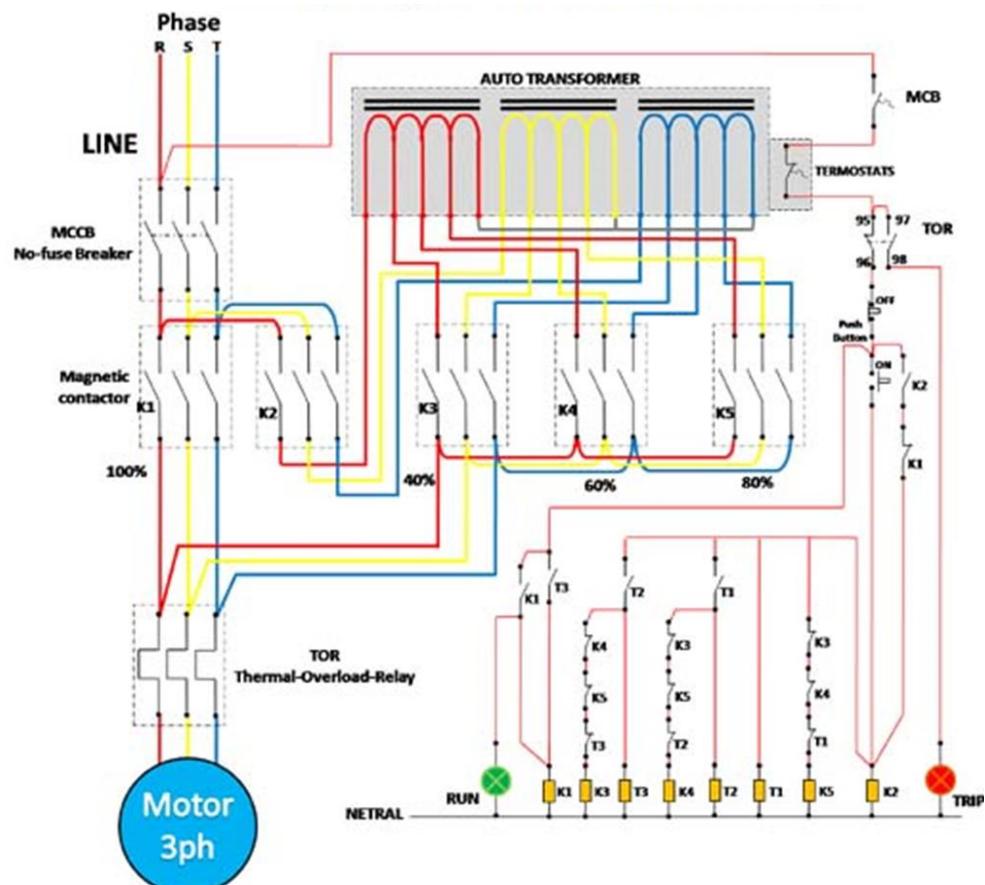


## 7. استخدام ستار / دلتا Star / Delta Starter


من اهم وأشهر انواع بادئات التشغيل هي (ستار - دلتا)

وفي هذه الطريقة يبدأ المحرك بتوصيله ستار ثم يتحول بعد ذلك الى دلتا ويقوم التايمر بالدائرة بإدخال واخراج كونتاكتورات ستار ودلتا . وتكون دائرة ستار دلتا من ثلاثة كونتاكتورات (main,delta,star) بالإضافة الى تايمر، حيث main الكونتاكتر الرئيسي . وكونتاكتر دلتا وكونتاكتر ستار لتشغيل ستار كل منهم يدخل مع الكونتاكتر الرئيسي .


التايمر: وهو موجود بدائرة الكونترول ويقوم في بداية التشغيل بتغذية الكونتاكتر ستار ليعمل في البداية مع الكونتاكتر الرئيسي وبعد الزمن المضبوط عليه التايمر يقوم بفصل الكونتاكتر ستار وتشغيل الكونتاكتر دلتا وبقى التشغيل على هذا الوضع حتى يتم فصل المحرك

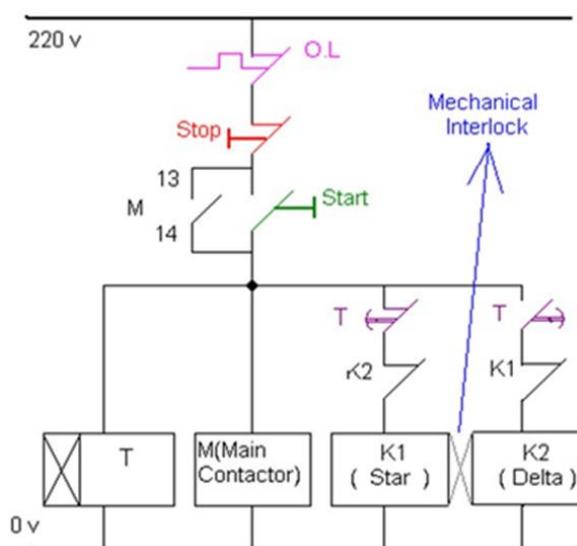


دائرة التحكم – Control circuit

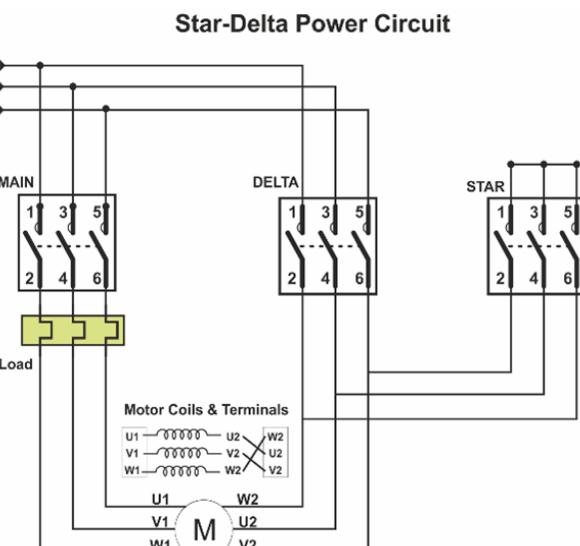

دائرة القوى – Power circuit

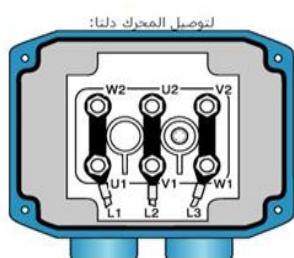

توصيلة نجمة

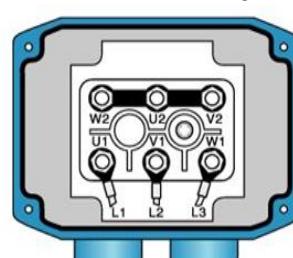

توصيلة ستار

لماذا التشغيل اولا ستار ثم بعد ذلك دلتا :

في هذه الطريقة يبدأ المحرك ستار ثم يتحول الى دلتا و ذلك لأن في حالة التوصيل على شكل دلتا يكون الجهد كامل مسلط على ملف المحرك وبالتالي يكون التيار عالي وهذا الامر غير مطلوب في بدء الحركة اما في حالة التوصيل على شكل ستار ينقسم الجهد على جزر 3 وبالتالي يقل التيار وهذا الامر هو المطلوب في بدء الحركة

**ملاحظات هامة**

1. يتم اختيار الكونتاكتور الرئيسي والדלתا على اساس انه يتم توزيع التيار على الكونتاكتورين ويمكن ان يتم اختيار الكونتاكتور ستار بحيث ان يكون قيمته اقل حيث انه يدخل في الخدمة لمده لا تزيد عن عشره ثواني ثم يخرج تماما من الدائرة
2. يتم عاده توصيل الاوفر لوود اسفل الكونتاكتور الرئيسي .
3. يجب التأكيد تماما من صحة توصيل المحرك بحيث يتصل نهاية الملف الاول مع بداية الملف الثاني ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث ونهاية الملف الثالث مع بداية الملف الاول. وفي حالة عدم التوصيل الصحيح يؤدى ذلك ان يسحب المحرك تيار عالي جدا يمكن ان يؤدى الى حرقه .
4. بالنسبة لعملية ضبط زمن التغيير من ستار الى دلتا فانه كلما ازدت قدرة المحرك احتاج الى زمن اكبر حتى يأخذ سرعته كاملة. وممكن من خلال متابعة جهاز قياس الامبير معرفه الزمن الذي يحتاجه المحرك للوصول الى حالة الاستقرار
5. **ملاحظة مهمة: يجب الحرص على عدم تشغيل أو توصيل كونتاكتور ستار مع كونتاكتور دلتا في نفس الوقت، وأيضاً عدم توصيل دلتا قبل ستار لتجنب احتراق المحرك**

## بواي& الحركة الناعمة Soft starter

**استخدام بواي& الحركة الناعمة Soft starter**  
وصف المكونات الداخلية لبادئ الحركة الناعم SOFT STARTER

### 1. دائرة التحكم المطبوعة PCB

تقوم اساساً بالتحكم في اشعال الثيرستورس بناء على القيم المدخلة اليها سابقاً من جهود وتيارات عبر البرنامج ، كما تقوم ايضاً بالتحكم في كافة القيم والحسابات الأخرى مثل : حساب معامل القدرة، القدرة الفعلية ، تسجيل تاريخي للبيانات Historical data تخزين واظهار الانذ و غير ذلك الكثير..

### 2. مبدد الحرارة heat sink

لتخلص من الحرارة المنبعثة من البادئ لحظة البدء حتى لحظة خروج البادئ سعة مبددة الحرارة هي معامل هام في تحديد التيار الذي سيتحمله البادئ وفي تحديد سعة البادئ الناعم

### 3. المراوح FANS

تستخدم لزيادة سعة التبريد لمبددة الحرارة ويمكن ان يحتوى البادئ مروحة او اثنين او اكثر حسب سعة وحجم البادئ وحسب التصميم، وهناك بعض البادئات الصغيرة قد لا تحتوى مروحة تبريد .

### 4. HOUSING الهاوسنجز

يصنع من البلاستيك او الحديد او كلاهما ووظيفته حماية مكونات البادئ من الاضرار والاصدمات الميكانيكية و كذلك من الاتربة والغبار. وللحماية الكلية من العوامل الخارجية يتم وضع المجموعة بالكامل في هاوسنجز له درجة انغلاق جيدة

### 5. (الثيرستور) الموحدات المتحكم فيها )

عناصر من اشباه الموصلات الالكترونية موصلة توصيل توازى متعاكس- ANTI-PARALLEL وتكون مجموعتان او ثلاثة وتوصى الى دائرة القوى بالتوكالي بين اطراف المنبع واطراف العضو الثابت للمحرك



### الثيرستور او الموحد السليكوني المحكم SCR: انواعه، تركيبه، خصائصه، شرح طريقة عمله

يعتبر الثيرستور أحد أهم عناصر إلكترونيات القدرة إذ يستخدم بكثرة في العديد من دوائر إلكترونيات القدرة . ويمثل في الدوائر بمفتاح إما أن يوصل تيار أو يكون في حالة عدم توصيل ويمكن اعتباره في هذه الحالة مفتاحاً مثالياً ولكن في الواقع هناك بعض القيود والخصائص التي يجب أن تراعي عند التشغيل الفعلي في الدائرة

**تعريف المقوم السليكوني المحكم (Silicon - Controlled Rectifier : SCR) :** يعد المقوم السليكوني المحكم من أهم عناصر عائلة الثنيرستور ، وتعود أهميته لكونه يتحمل مرور تيار ارت عالية ، مما ساعد على إنتشار تطبيقاته ، ويكافئ مفتاح ثلاثي الاطراف أحادي الإتجاه (المصعد والمهبط والبوابة) يمرر التيار الكهربائي في إتجاه واحد من المصعد إلى المهبط ، حيث يتم التحكم بتشغيله بواسطة البوابة ، وكونه من أهم عناصر العائلة أصبح يشار إليه باسم العائلة (ثنيرستور) بحيث عندما يقال ثنيرستور يكون المقصود المقوم السليكوني المحكم بالبوابة .


**تركيب الثنيرستور :** يتكون الثنيرستور من شرائح شبه موصله الطبقة الموجبة P1 طبقة المصعد ، وتتصل بطرف توصيل خارجي يسمى المصعد (Anode) وعلى الطبقة السالبة N1 التي تليها طبقة الحجز ، ومن ثم طبقة التحكم P2 وتتصل بطرف خارجي يسمى البوابة (Gate) وأخيراً الطبقة السالبة N2 ويطلق عليها طبقة المهبط ، وتتصل بطرف توصيل خارجي يسمى المهبط Cathode .



**تركيب الثنيرستور وتشغيله :** كما ذكرنا سابقاً يتكون الثنيرستور من أربع طبقات من أشباه الموصلات مرتبة على هيئة pnpn ومكونة من ثلاثة وصلات ( هي J3, J2, J1 ) كما هو مبين

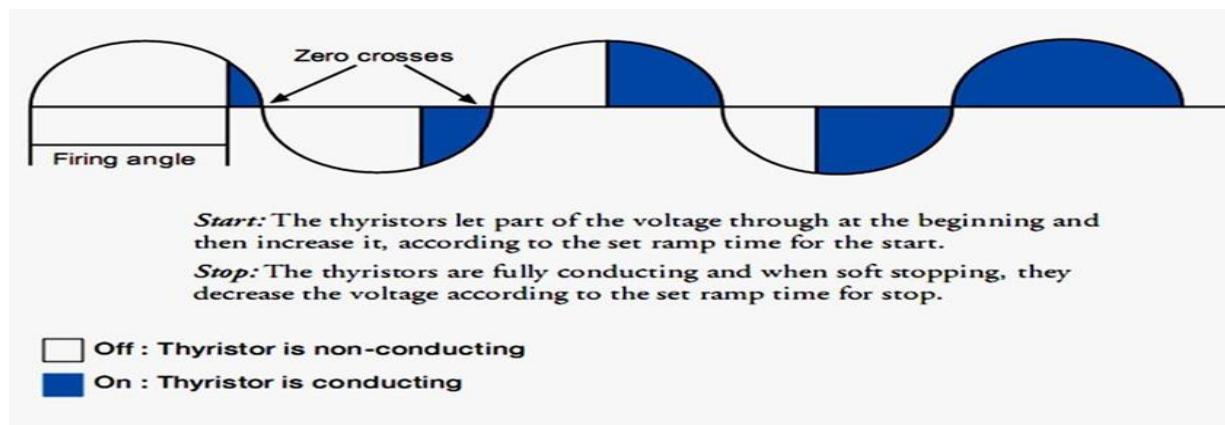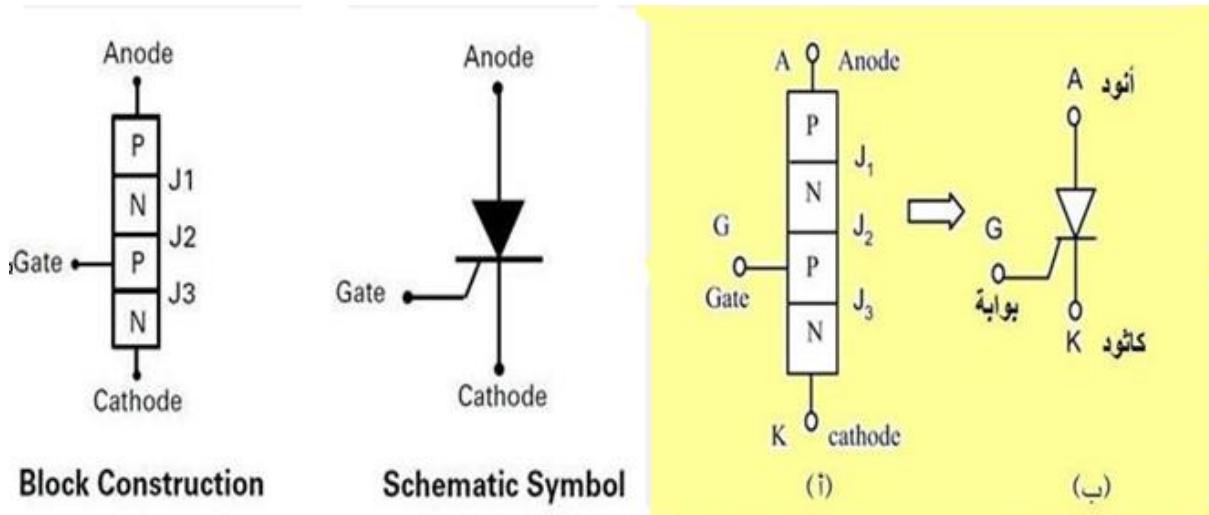





الشكل 2 : شكل عملی لدائرة التحكم (kart PCB) الخاص بوحدة soft starter من الداخل

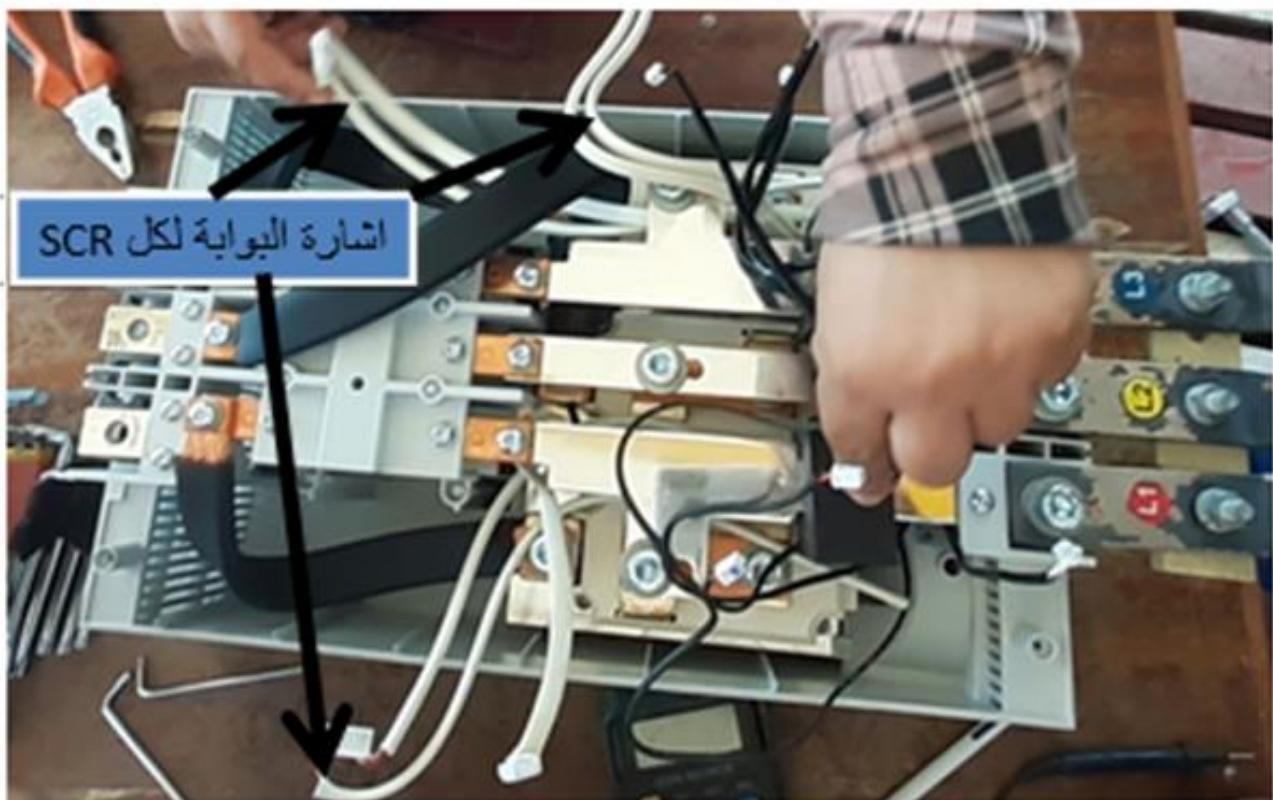

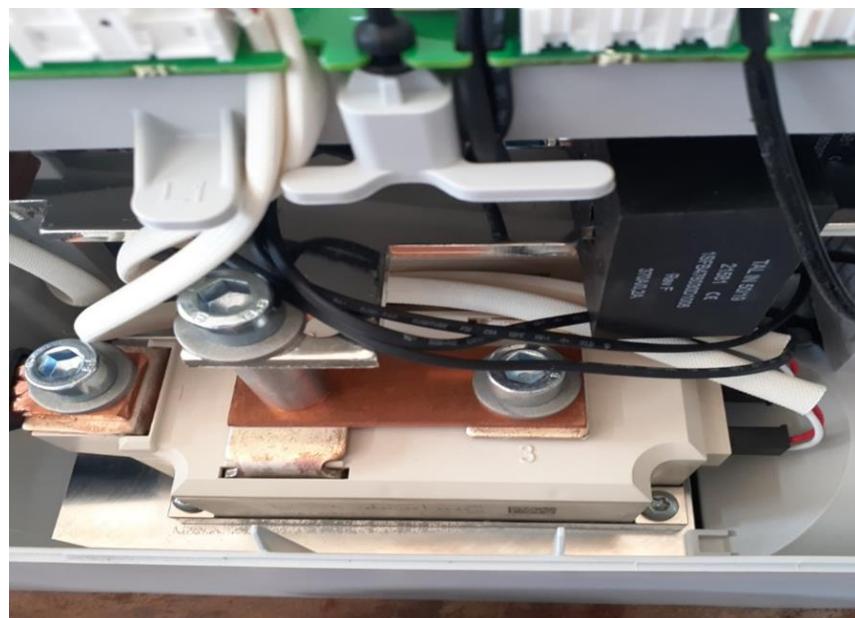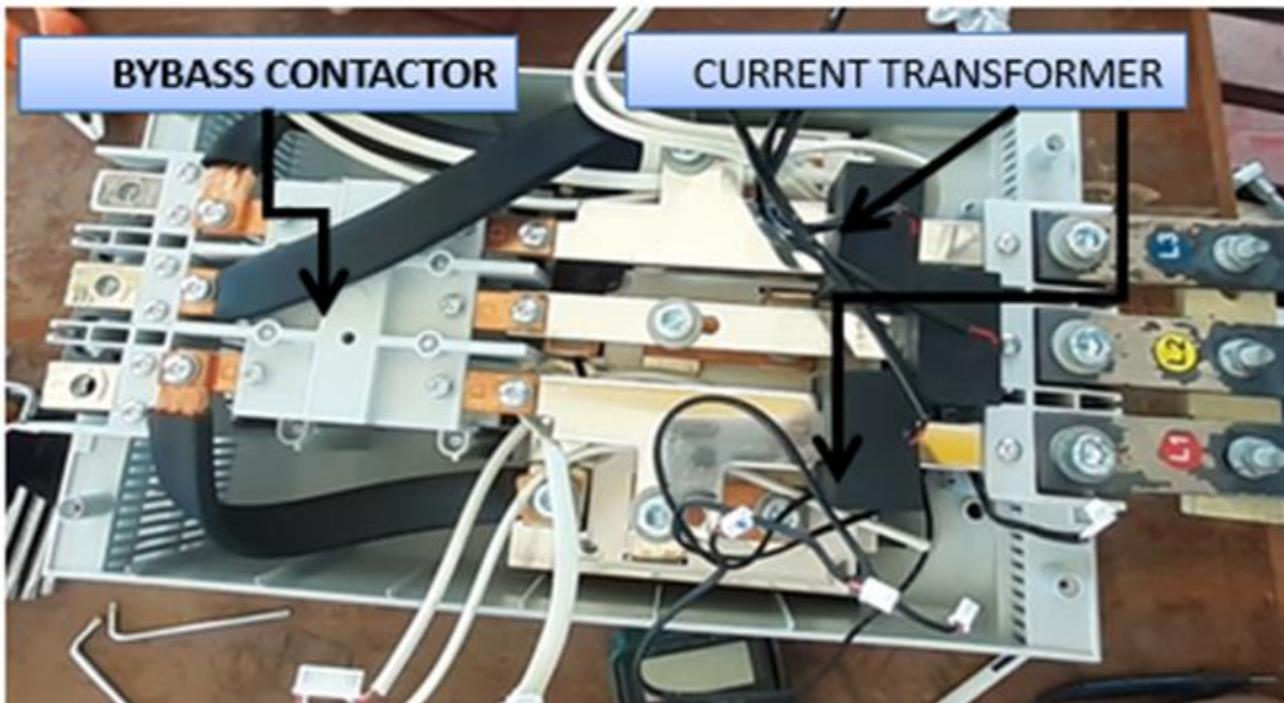


الشكل 3 : وحدة SCR الداخلية

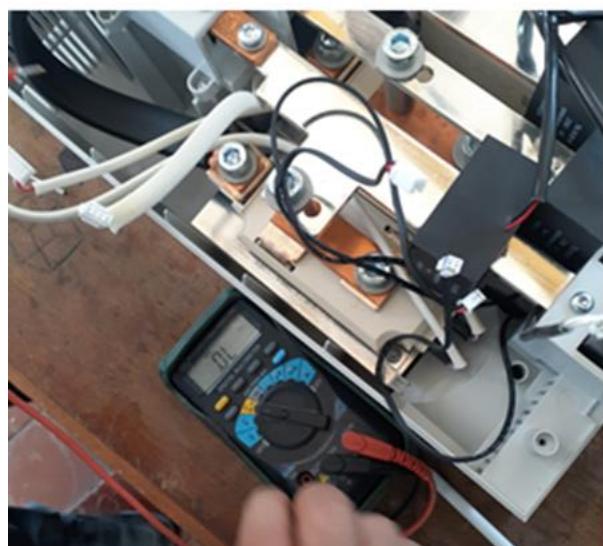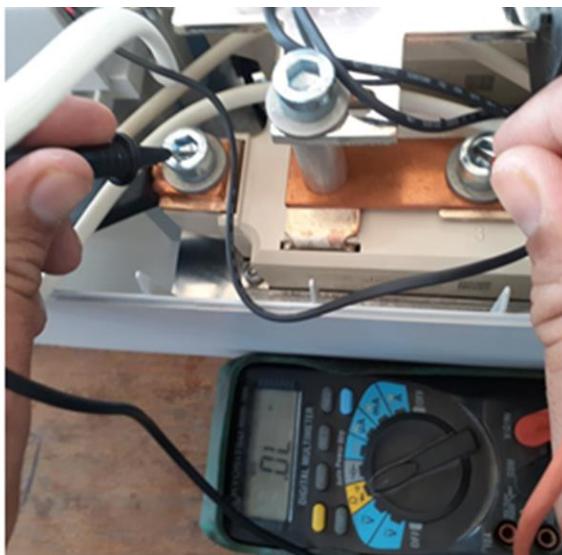

اختبار ال SCR

### بعض اشكال الثنایرسنور

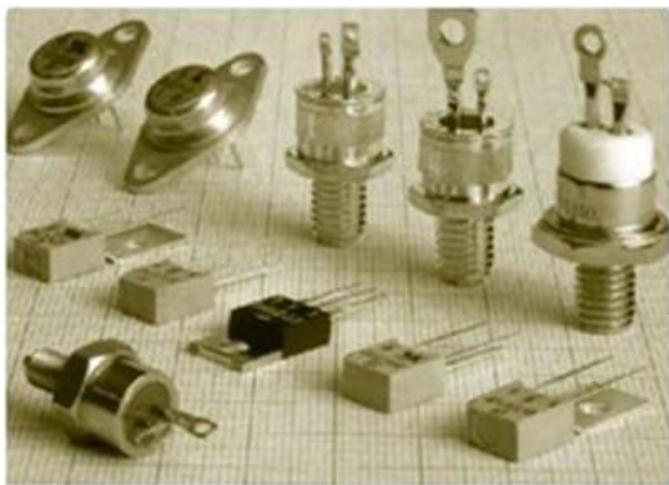

## طرق إشعال الثيرستور Thyristor firing

التيار اللازم لبدأ عملية الإشعال Firing يسمى holding current وهو في الأغلب يقع بين 1 ملي أمبير إلى 50 ملي أمبير أو أكبر للثاييرستورات الأكبر.

1. الإشعال بالحرارة : عادة هذا التشغيل غير مرغوب فيه لذلك يجب تجنبه وذلك باستخدام وسيلة

لإزالة الحرارة الزائدة المتولدة حيث يمكن أن تولد هذه الحرارة نتيجة لزيادة التيار ويمكن استخدام وسيلة لتبريد الحرارة مثل تثبيت الثيرستور على قطعة من المعدن تسمى Heat sink.

2. الإشعال بالضوء : لو سلطت حزمة ضوئية على الثيرستور يتم إشعال الثيرستور بنفس

الأسلوب الحراري وبناء على تلك الفكرة تم تصنيع ثيرستور يعتمد إشعاله وتشغيله على الضوء ويسمي بالمقوم المتحكم السيليكوني المثار بالضوء ( Light activated silicon controlled rectifier ) .(LASCR)

3. الإشعال بالجهد : عرفنا أنه إذا أزد الجهد الأمامي عن جهد الإنهايار فإن تيار التسرب للثيرستور يكون كافياً لتحويل الثيرستور إلى حالة التوصيل الأمامي وهذه الطريقة للإشعال تدمر الثيرستور لذلك يجب تجنبها.

## شرح بعض الـ PARAMETERS خاصية بالبادئ الناعم (الضبط الشائع لعناصر البادئ الناعم)

### 1. مخفف سرعة البدء START RAMP

المقصود بكلمة رامب في البادئات الناعمة هو تدرج قيمة من أعلى لأسفل او العكس ورامب البدء هي الزمن من لحظة بدء البادئ (الجهد الاولى INITIAL VOLT) والتي ان يصل الجهد الى نهايته FINAL VOLTAGE يارى ان لا يكون زمن ارماب البدء طويلاً فقد يسبب هذا ارتفاع في حرارة المحرك ويمكن ان يجعل الاولى لود يفصل المحرك، اذا كان المحرك غير محمل NO – LOAD فأن زمن البدء يتحمل ان يكون اقصر من زمن ضبط الرامب. فإذا كان المحرك عليه حمل كبير فأن الاحتمال ان يكون زمن البدء طويلاً. اذا تم ضبط ارماب البدء على القيمة = صفر فأن المحرك سوف يبدأ حركته مباشرة DIRECT ON LINE

### 2. STARTING

### 2. مخفف سرعة الإيقاف STOP RAMP




هي المدة الزمنية من لحظة الجهد الكلى FINAL VOLT وحتى لحظة توقف المحرك INITIAL VOLTAGE ، اذا تم ضبط ارماب الإيقاف على القيمة = صفر فأن المحرك سوف يتوقف DIRECT STOP مباشرة .

### 3. INITIAL VOLT

يسمى احيانا بجهد العبور PRESTRAIN VOLTAGE OR TORQUE وهو النقطة التي سوف يبدأ منها البدئ الناعم او ارمب الخاصة به سواء ارمب البدء او ارمب الايقاف . عزم المحرك سوف يهبط متناسبا مع مربع الجهد لذا يجب ضبط هبوط الجهد وكمثال : هبط الجهد بنسبة  $22\% = 2.2^2 / 4$  فيصير العزم  $22\%$  فقط بهذا لن يمكن للمحرك ان يقلع اصلا من اجل ذلك فمن الهام جدا ايجاد مستوى من الجهد عالي بما فيه الكفاية بحيث يقوم المحرك وفي نفس الوقت لا يسبب سخونة زائدة.

### 4. CURRENT LIMIT FUNCTION


يمكن استخدامه في التطبيقات التي تحتاج الى تحديد لتيار البدء، او في حالات البدء عند الخدمة الشاقة HEAVY DUTY حيث يصعب الوصول الى ضبط جيد للبدء بواسطة قيمة الجهد الاولية وارمب البدء فقط ، ففي هذه الحالة وبضبط تيار البدء فسوف يقوم البدئ بانتظام بوقف زيادة الجهد الى ان يصل التيار الى قيمته المضبوط عليها ثم يكمل الرامب لاعلى حتى الجهد الكلى FULL VOLTAGE، هذه الخاصية ليست متوافرة في كل انواع البدئيات الناعمة.

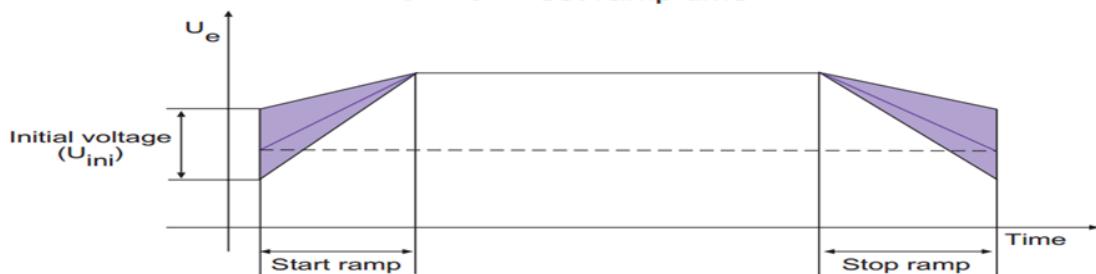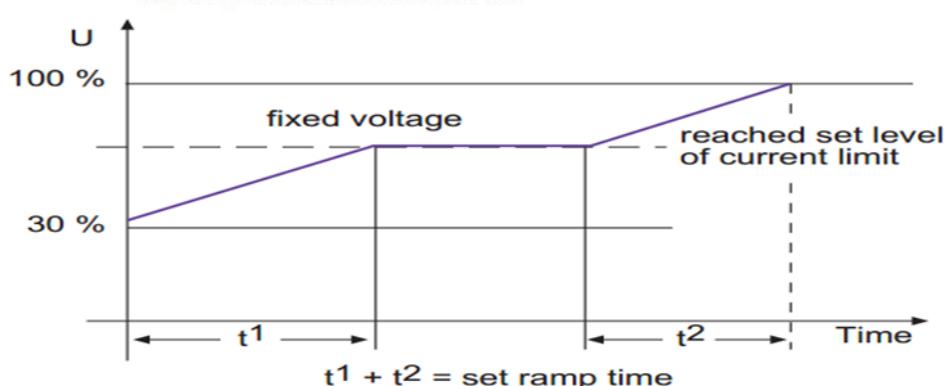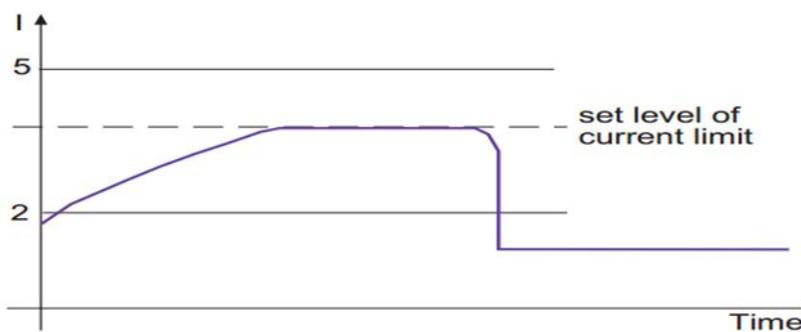

## .5 جهد الهبوط STEP DOWN VOLTAGE

تعطى هذه الوظيفة نوع خاص من الايقاف STOP RAMP، فمن الممكن ضبط الجهد ليهبط الى مستوى معين من سرعة المحرك يحدث مباشرة عند امر الايقاف .

توضيح ذلك : في المحركات ذات الاحمال الخفيفة لن تهبط السرعة حتى يصل الجهد الى قيمة صغيرة جدا ، لكن باستخدام وظيفة ال STEP DOWN VOLTAGE فيمكن التخلص من هذه الظاهرة وهذه الخاصية مفيدة لإيقاف الطلبات.

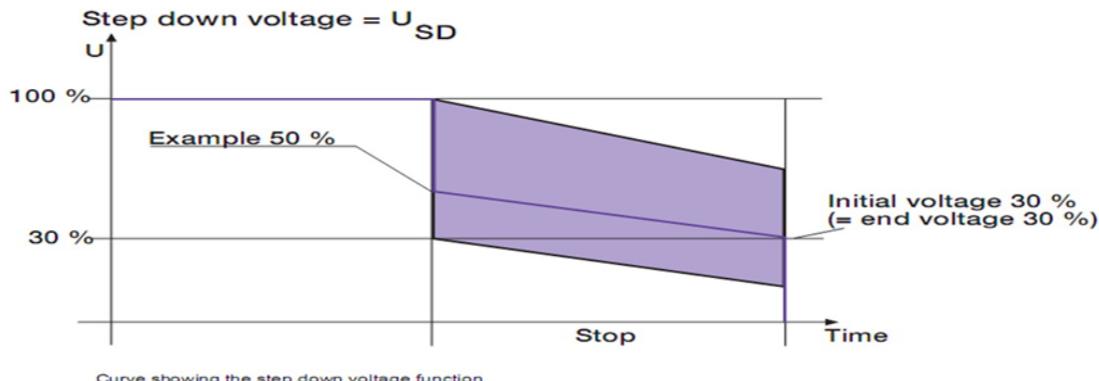

## .6 تيار المحرك المقنن القابل للضبط

يمكنك بواسطة هذا الخيار ان تضبط التيار المقنن للمحرك على البادئ الناعم، يمكن لهذا الضبط ان يؤثر في بعض القيم الاخرى مثل فصل الاوفرلود المدمج بالبادئ وغيرها ....

توضيح

### Derating when used at high altitudes OR temperature over 40 c •

عند العمل ارتفاعات عاليه او درجات حراره عاليه اعلي من 40 درجه يجب ان يحدث Derating للتيار الاقصي الذي يتحمله السوفت ويكون التخفيض بناء علي كاتالوج المصنع.

- الحد من عزم دوران البدء إلى مستوى مناسب للتطبيقات المختلفة ينتج عنه ضغط أقل على الكوبلنج والبلي وعدم وجود أحزمة انزلاق أثناء البدء. سيتم تخفيض تكلفة الصيانة إلى الحد الأدنى

بعض الرسائل التي تظهر على واجهة البادئ الناعم وتفسيرها

حسب الموديل والمصنع تظهر بعض الرسائل على شاشة البادئ لبيان حالة ما واهم هذه الرسائل :

**ON** - : معناها ان الباور سبلای يغذي البادئ وانه جاهز لتشغيل المحرك

**TOP OF RAMP** - : معناها ان ارمب البدء قد اكتملت وزمن البدء قد انتهي والجهد بالكامل مطبق على البادئ وفي حالة وجود باي باص كونتاكتور فإنه سوف يكون قد اغلق في هذه اللحظة

**Fault** - وهي كلمة عامة وتعنى خطأ قد يكون من داخل البادئ او من ناحية المحرك أو من ناحية التغذية.

**Overload** - تظهر عند حدوث اوفر لود وقد يكون سبب ذلك :

- تيار المحرك عالي عن الحد
- زمن البدء طويل جدا
- عدد مرات بدء كثير المرة تلى الاخرى
- ضبط خاطئ ريلياي الاوفرلود

**over temperature** - ارتفاع حرارة البادئ وقد يكون ذلك بسبب :

- زيادة عدد مرات البدء في وقت صغير
- تيار مفزن زائد عن الحد
- زمن البدء طويل عن الحد

### Main Voltage ( $U_e$ ),

which is the voltage feeding the motor and also the voltage exposed to the main circuit (thyristors) in the softstarter. 200 - 690 V are normal values.


### Control Voltage ( $U_c$ ),

which is the voltage for controlling the start and stop command of the softstarter. Values between 24 - 480 V exist.


### Supply voltage ( $U_s$ ),

which is the voltage feeding the electronic components inside the softstarter, for example the printed circuit board.

Common values are 110 - 120 V or 220 - 240 V.

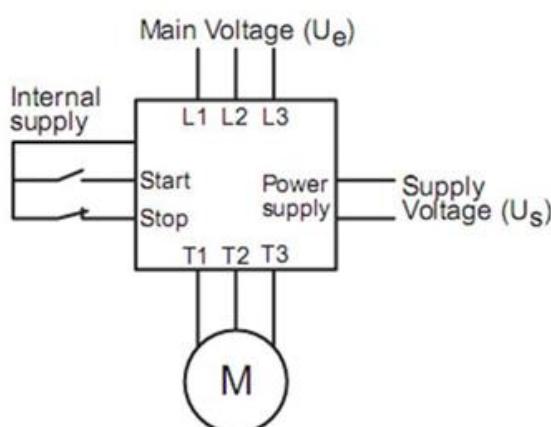

Main voltage and supply voltage to a softstarter

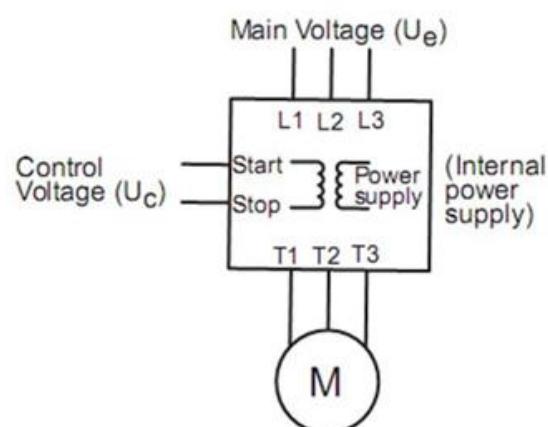

Main voltage and control voltage to a softstarter


الشكل 4 : الجهود المختلفة المستخدمة مع البادئ الناعم

### طرق بدء أكثر من محرك ببادئ واحد

هناك موديلات من البادئات يمكنها تغذية أكثر من محرك وهي طرق لها مميزات وعيوب وقد تصلح لتطبيقات ولا تصلح لآخر . وايضا هناك موديلات تحتوي كونتاكتور البادئ باص المدمج داخل البادئ (في بعض الانواع) قد يدمج داخل البادئ كونتاكتوربادئ باص لإخراج التيرستورس بعد اتمام عملية البدء ويسمى كونتاكت بلوك وذلك للحفاظ عليها ولا طاله عمر البادئ لانه يخرج من الدائرة تماما بعد تمام البدء

#### 1. البدء بالتوازي parallel start


المقصود تشغيل المحركات في نفس اللحظة كما بالشكل ويجب ليتم ذلك ان يتحقق عنصران :

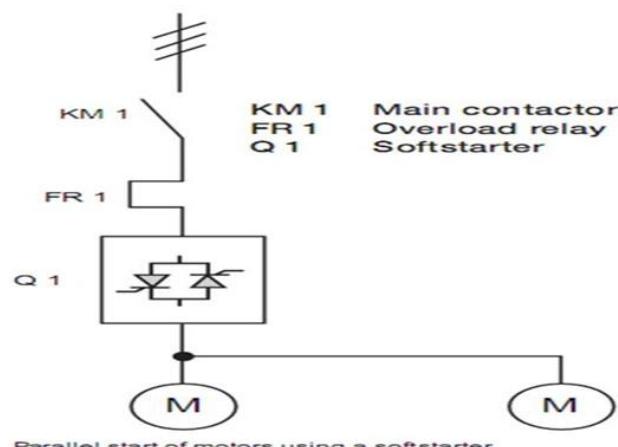

- يمكنه التعامل مع التيار المفزن للمحركات كلها في نفس الوقت .
- يمكنه التعامل مع تيار البدء للمحركات كلها في نفس الوقت حتى يصل المحركات لسرعتها المقصودة.

#### 2. البدء التتابع sequential start

المقصود جعل نفس البادئ يبدأ تشغيل أكثر من محرك في توقيتات مختلفة بالتالي وفقا للتتابع تشغيلي معين مثل تتابع تشغيل طلمبات وفق منسوب مياه في البيارة، لكن لا يبدأ في نفس التوقيت مثل الحالة السابقة. ويشترط ان يكون البادئ قادر على التعامل مع تيار البدء لكل محرك في لحظة تشغيله والشكل يبين هذه الحالة.

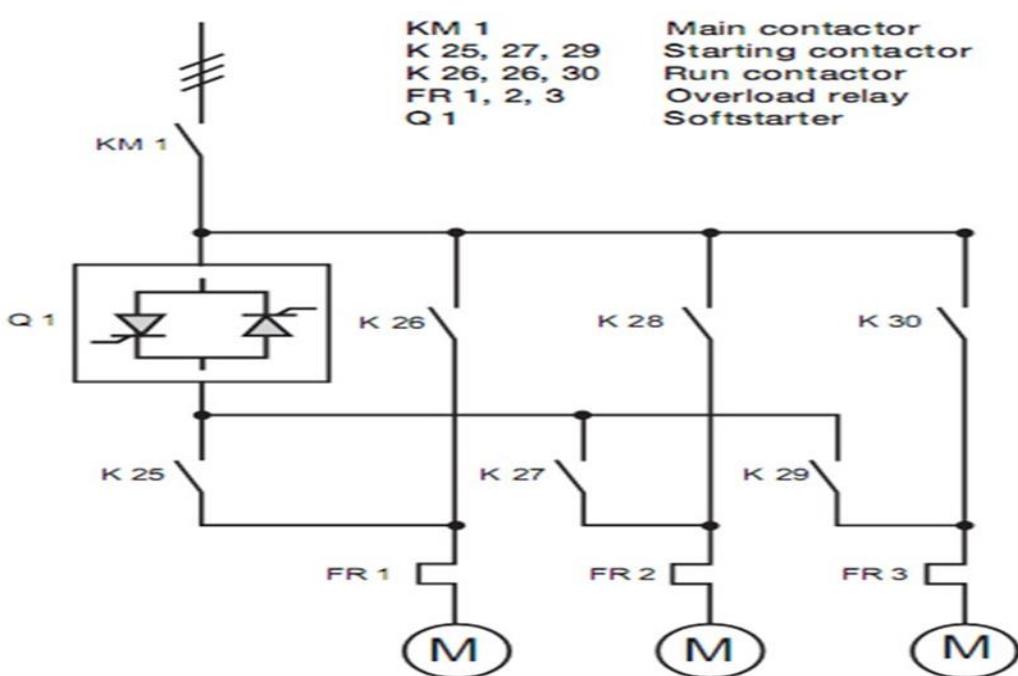

## طرق توصيل البادئ الناعم المختلفه بالمحرك

### 1. على الخط in line with motor

طريقة سهلة وهي الاكثر شيوعا حيث يوصل المنبع الثلاثي الوجه الى الكونتاكتور الرئيسي بالتالي مع اجهزه الحمايه المختلفه(قاطع, اوفرلود, فيوزات,...) والمحرك. يجب ان يتتحمل البادئ المتصل بهذه الطريقة تيار بده الحمل الموصل عليه كاملا مثلا محرك يحتاج 122 امبير اذا تحتاج بادئ 122 امبير وكونتاكتور رئيسي 122 امبير

#### 12.1 Circuit Inline PST30...PST300

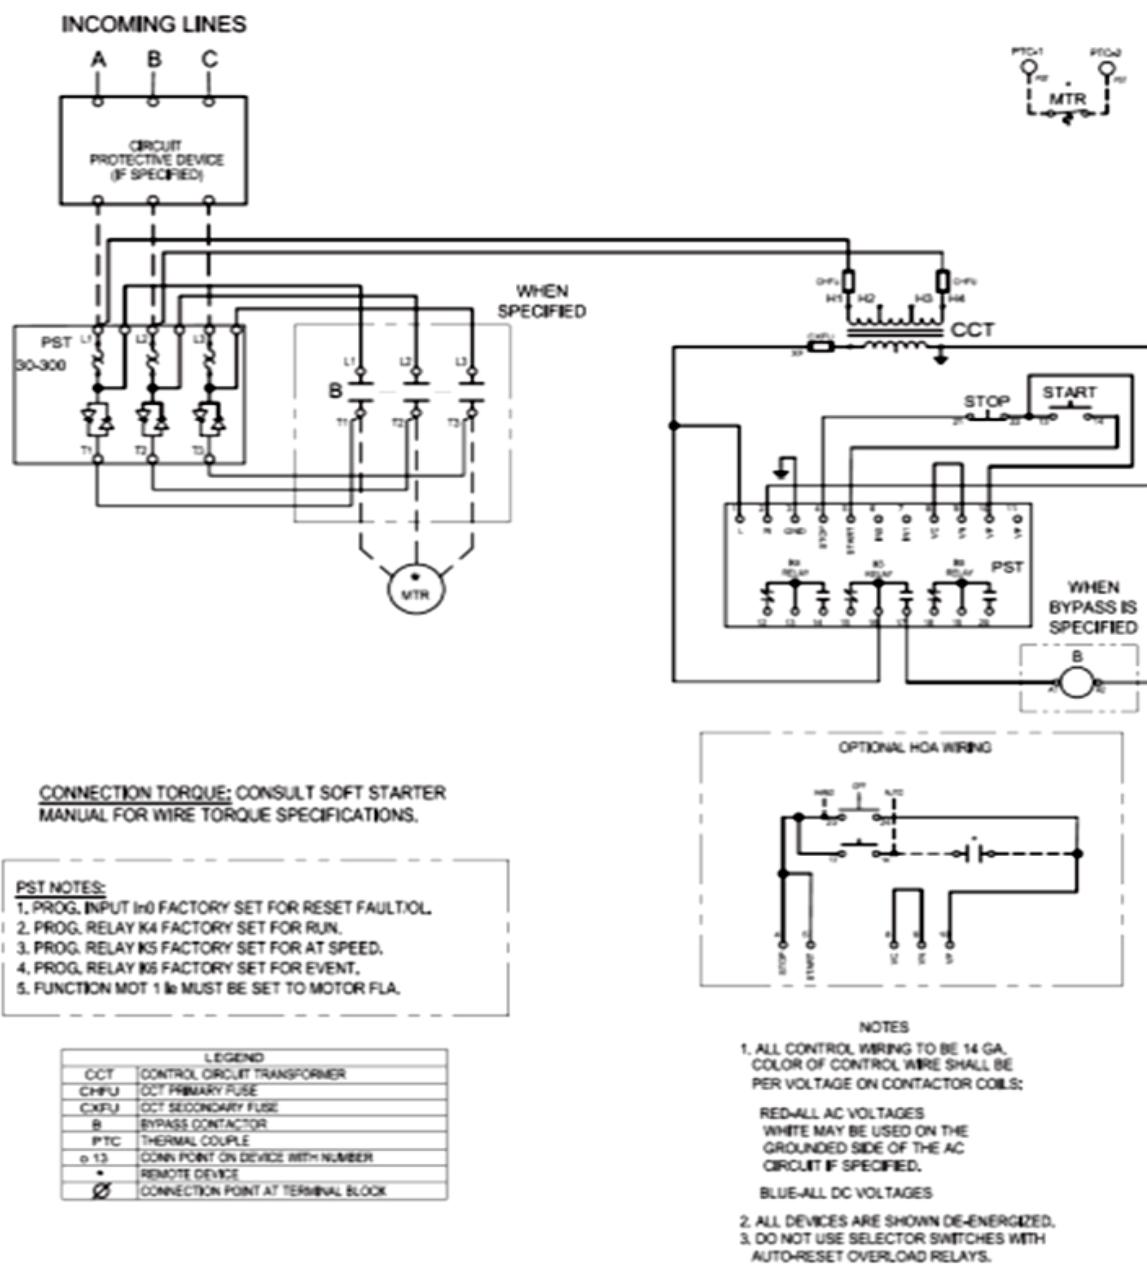


Figure 1: Circuit diagram PST30...3000

الشكل 5 : التوصيل بطريقه الـ In line


## 2. داخل توصيل الدلتا Inside delta

يوصل البادئ داخل الدلتا كما بالشكل التالي وعندما يوصل بهذا الشكل فإنه سوف يتعرض فقط لـ 55% من تيار الخط in-line current بذلك يمكن استخدام بادئ أقل حجماً من البادئ المستخدم في حالة البدء على الخط السابقة ، ولكن يجب الرجوع إلى كاتالوجات المصنع لأن بعض الموديلات توصيلها داخل الدلتا يؤدي إلى احتراق السوفت كما بالصورة



### Warning!

*Connecting Softstarters PSE18...PSE370 Inside Delta will cause damage to the equipment, and there is a risk of death or serious injury.*

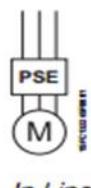


In Line




Inside Delta

2-phase CONTROLLED soft starters can't be used with inside delta connection

لا يمكن استعمال السوفت في توصيله داخل الدلتا ولا يمكن استعمال 2phase CONTROL إلا بوجود كونتاكتور رئيسي . control

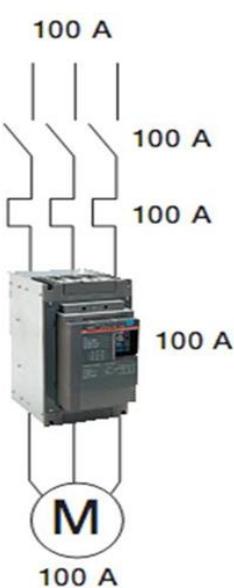

Softstarter connected In-line with the motor

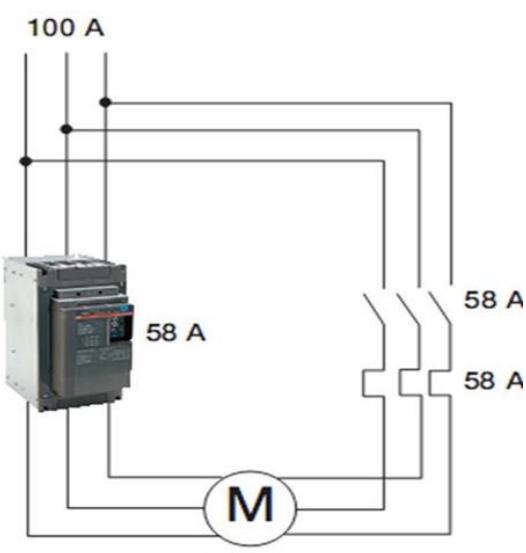

Softstarter connected Inside Delta

## 12.2 Circuit Inside Delta PST30...PST300



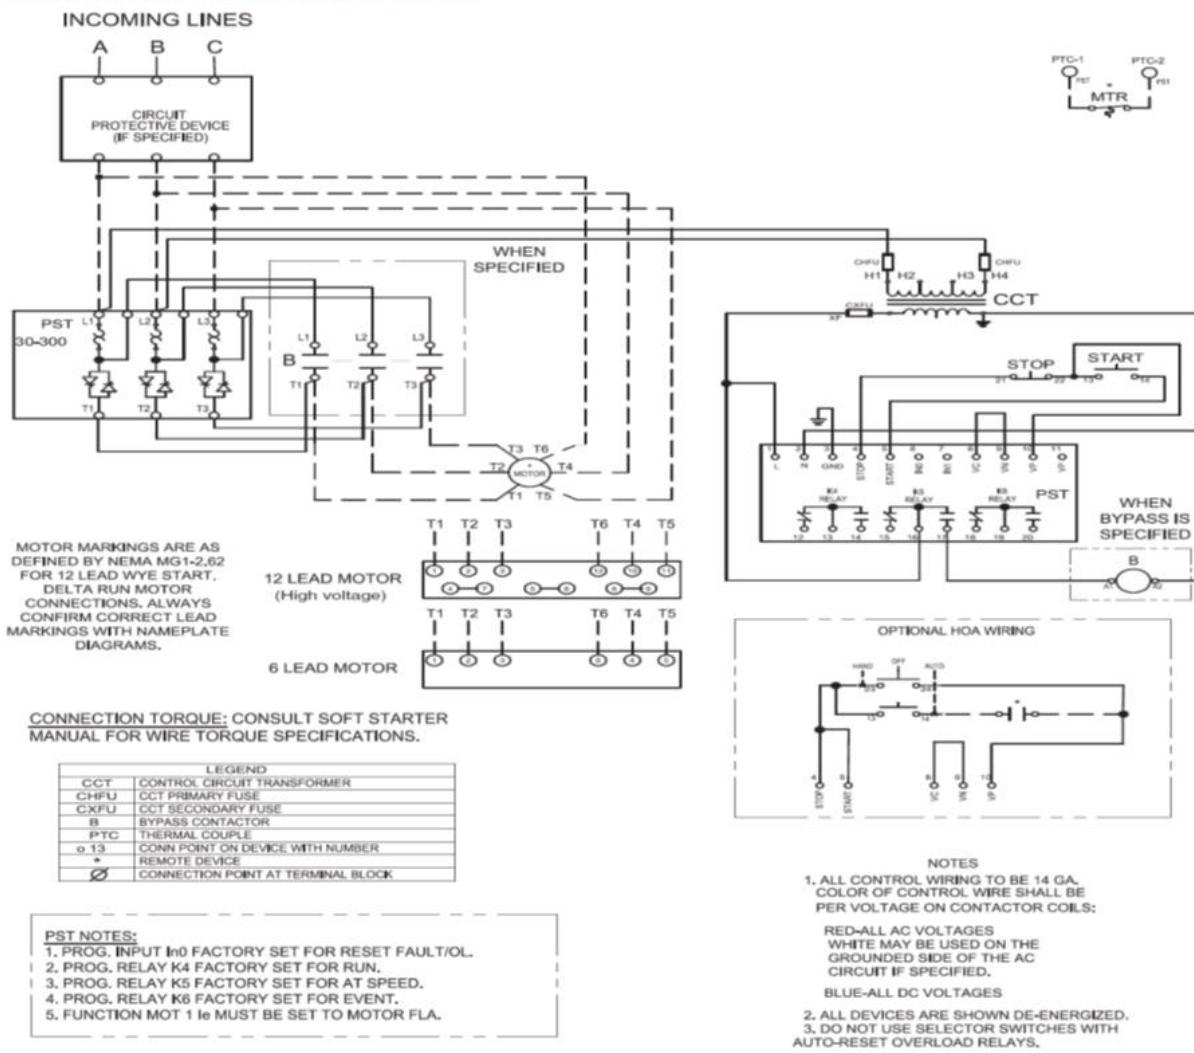


Figure 2: Circuit diagram PST30...3000

مثال: محرك 122 امبير سيحتاج الى بادئ 55 امبير وكونتاكتور رئيسي 55 امبير فقط لو تم توصيل البادئ داخل الدلنا تستخدم هذه الطريقة في المحركات التي تحتوى روزتها الخارجية على 6 اطراف

### موقع الكونتاكتور الرئيسي main contactor في توصيله الدلنا للبادئ:

عند وضع البادئ الناعم داخل الدلنا فهناك طريقتان لتوصيل الكونتاكتور الرئيسي، اما داخل او خارج الدلنا كلاهما سوف يقوم بإيقاف المحرك ولكن في الخيار الاول سيعتبر المحرك لايزال تحت التوتر under tension لكن في هذه التوصيلة سيكون حجم الكونتاكتور اقل كما في المثال السابق 58 امبير لكن في حالة توصيله خارج الدلنا فأن الكونتاكتور يجب ان يساوى مقنن المحرك وهو 122 امبير على غير المثال السابق وهذا مكلف اكثر انظر الرسم التالي:

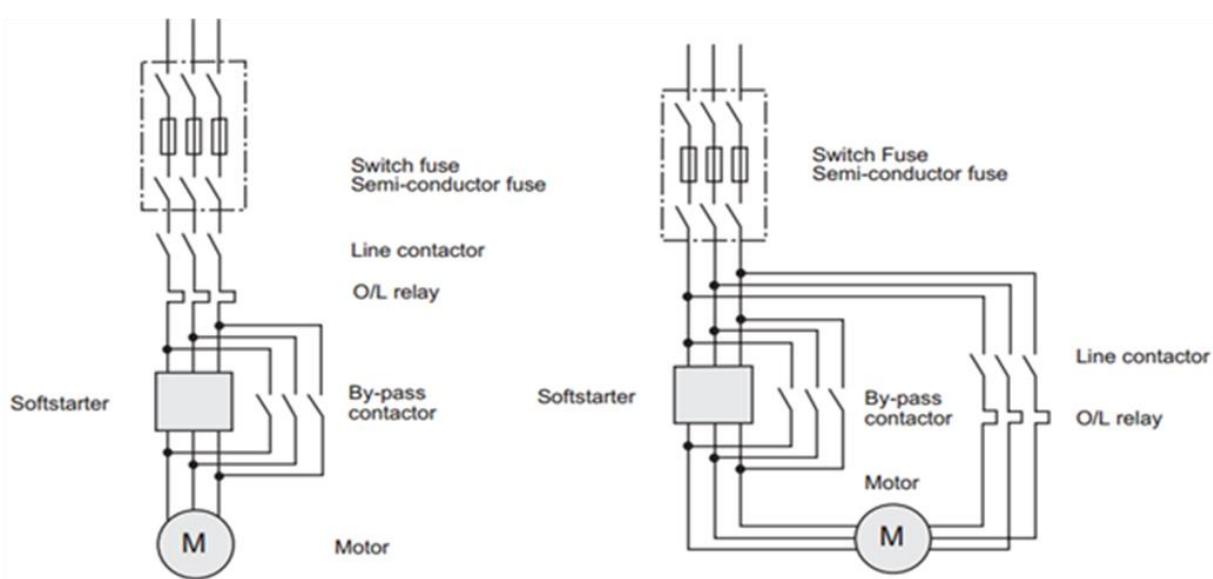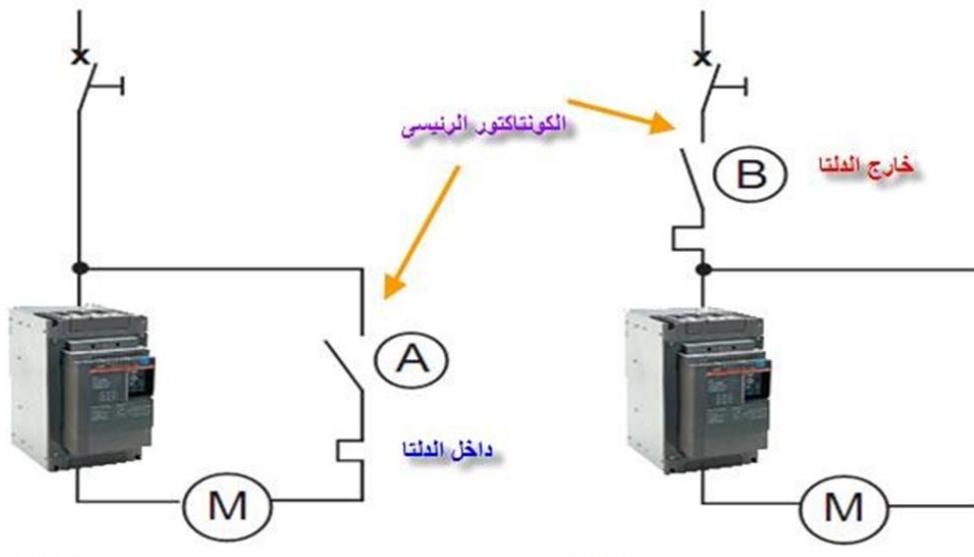

مخططات القدرة لتوسيع بادئات الحركة الناعمة البادئ والفيوازت بالتالي على الخط مع الكونتاكتر الرئيسي وبادئ داخل توصيل الدلتا (Inside delta loop) .

<b>Motor</b>	Indicates the rated output of the motor and maximum current. If this does not correspond fully to the actual motor, select according to the maximum current.
<b>Softstarter</b>	Indicates suitable softstarter type and size for this motor.
<b>Semi-conductor fuses</b>	Indicates rated current and type of semi-conductor fuse.
<b>Switch fuse</b>	Indicates suitable switch fuse for the semi-conductor fuses.
<b>Thermal overload relay</b>	Indicates suitable thermal overload relay, type and setting range.
<b>Line contactor</b>	Indicates suitable line (main) contactor for the motor. This contactor is given with AC-3 rating.
<b>By-pass contactor</b>	Indicates suitable by-pass contactor which is not required for the co-ordination. This contactor is given with AC-1 rating.

### ضبط البادئ الناعم للتطبيقات المختلفة

و يختلف ضبط البادئ الناعم من تطبيق لأخر حسب نوع الحمل و خصائص المحرك و غيرها والجدول التالي يبين بعض القيم الاسترشادية للتطبيقات المختلفة وقد تختلف هذه القيم قليلاً حسب التطبيق وحالة المعدة والعوامل المختلفة.

Type of load	Ramp time for start (sec.)	Ramp time for stop (sec.)	Initial voltage Uini	Current limit ( $\times I_e$ )
Bow thruster	10	0	30 %	3
Centrifugal fan	10	0	30 %	4
Centrifugal pump	10	20	30 %	3.5
Centrifuge	10	0	40 %	4.5
Conveyor belt	10	0 <sup>1)</sup>	40 %	4
Crusher	10	0	60 %	5
Escalator	10	0	30 %	3.5
Heat pump	10	20	30 %	3.5
Hydraulic pump	10	0	30 %	3.5
Lifting equipment	10	10	60 %	4
Mill	10	0	60 %	5
Piston compressor	10	0	30 %	4
Rotary converter	10	0	30 %	3
Scraper	10	10	40 %	4.5
Screw compressor	10	0	40 %	4
Screw conveyor	10	10	40 %	4
Stirrer, Mixer	10	0	60 %	5
Unloaded motor	10	0	30 %	2.5

### سعة البدء والحماية من زيادة الحمل

- تيار البدء في البادئات الناعمة يكون من 200-450% التيار المقنن للمحرك وقد يصل إلى 55% في حالة

ال inside delta بعد استقرار التشغيل

- في تطبيقات الخدمات الشاقة heavy duty يحتاج المحرك دائمًا لتيار بدء من 700-200% من تيار

المحرك المقنن In

- أقصى تيار بدء مسموح به للبادئ يعتمد على زمن البدء ويحدد الكثيف التالي العلاقة بين التيار والزمن
- تيار بدء عالي سوف يعطي زمن بدء قصير قدر الامكان مثل ذلك الطاحونة
- العكس صحيح أقل تيار بدء سوف يسمح بأطول زمن بدء مثل الطلبات سعة بدء البادئ عند استخدام باي باص كونتاكتور


يمكن في هذه الحالة استخدام بادئ ذو قدره = قدرة المحرك سيكون احسن الاحوال ذلك لأن البادئ سيعمل

فقط لحظة الابقاء ولحظة البدء

عدد مرات البدء / الساعة :

يعتمد أقصى عدد مرات بدء للبادئ على عدة عوامل منها تيار بدء المحرك المطلوب ودرجة الحرارة

ومعامل التقطيع

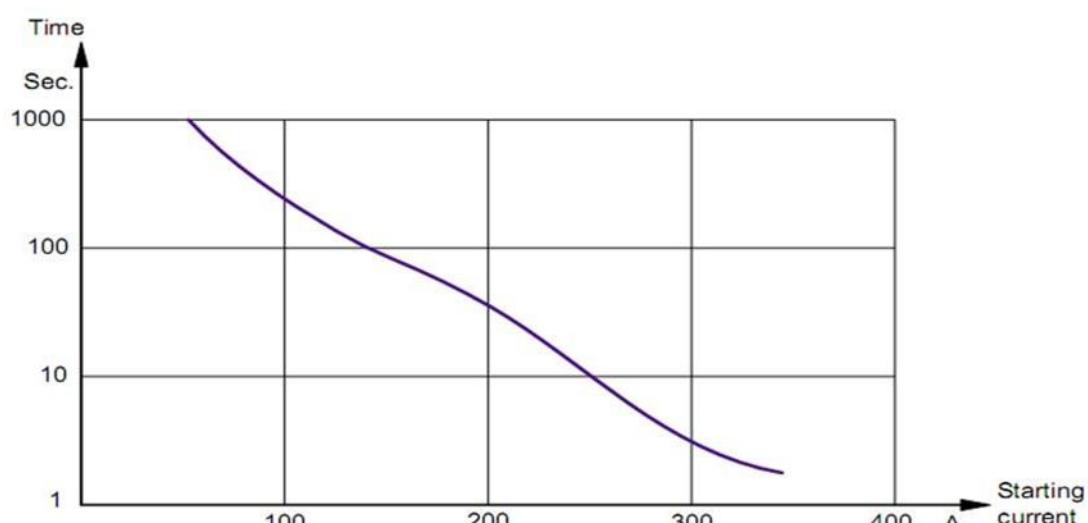


Typical starting capacity graph for a softstarter

معامل التقطيع: .intermittent factor

- معامل يحدد طول المدة التي سيعمل فيها البادئ (زمن البدء + زمن التشغيل) مقارنة بزمن الدورة الكلية
- من الهام تعريف معامل التقطيع عند التحدث عن عدد مرات البدء/ساعة لأن زمن توقف البادئ هو زمن تبريد للبادئ
- تيار بدء عالي وزمن بدء كبير يحتاجان لزمن توقف اطول عن ان كان زمن البدء اقل وتيار العزم اقل
- يتم حساب كل ذلك لضبط عدد مرات البدء / ساعة

Ue	Main voltage for the application
Iq	Short-circuit current rating
Coor. Type	Type of co-ordination
Starting type	Type of start, normal or heavy duty
SCPD type	Type of protection device
Size kW	Rated motor power range
Table	Name of the co-ordination table (click on the text to open)
Last Update	Latest date of table update

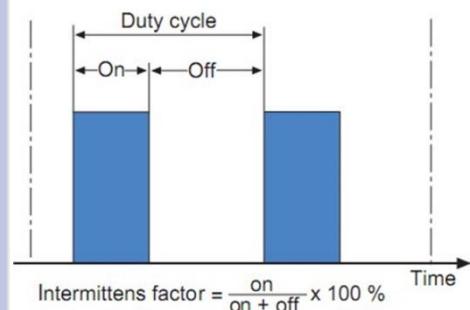

### التوافقيات والبادئ الناعم:

التوافقيات هي جهد وتيارات غير مرغوبة وهي عادة عبارة عن مضروب التردد الأساسي للموجة الجيبية. والتوافقيات تكون التوافقية الثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة وتسبب هذه التوافقيات حرارة زائدة في المحركات والكابلات وغيرها وربما تقلل من العمر الافتراضي للمعدات لو تركت لفترات طويلة، كذلك يمكن ايضا ان تسبب التوافقيات افساد بعض وظائف الاجهزه والدوائر الالكترونية.

التوافقيات غالبا تأتي من المصدر وكذلك تأتي من بعض العناصر مثل الاعاقة impedance في الشبكة المغذية ومحركات ومكثفات وغيرها بمعنى اخر ظاهرة مركبة من كل العناصر السابقة لا تنشأ التوافقيات من البادئ الناعم ولكنه قد تؤثر على عمله ، ويكون هناك حاجة لفلتر لا ازالة هذه التوافقيات وفي اجهزة البادئات الناعمة المعتمدة والجيدة تكون فيها دوائر داخلية للحماية من هذه التوافقيات.

### الفيواز特 المستخدمة مع البادئات الناعمة:

يفضل ان تستخدم مع البادئات الناعمة فيوازت خاصة هي فيوازت شبه الموصلة semiconductor fuses والتي تمتاز بسرعة الفصل العالية جدا لذا تسمى high speed fuses والمخطط التالي يبين ميزة هذا النوع عن بعض الانواع الاخرى، الا انه حسب التطبيق قد تستخدم انواع اخرى او تستخدم القواطع المقولبة mccb في التطبيقات الخفيفة.

**SOFTSTARTERS WITH FUSES**

500 V - 65 kA - Normal start - up, type : 2

Note : PSS5065LINE40

PSS50/40

**SOFTSTARTERS PS S 03 ... 142**

500 V, 65 kA (up to 40°C) IEC 947-4-2, type 2, AC-53a,b

Starter and fuses in line

Motor	Softstarter	Semi-conductor fuses	Switch Fuse	Thermal Overload Relay	Line contactor	By-pass contactor		
Rated Output [kW]	Max current [A]	Type	Rated current [A]	Bussmann ref.	Type	Setting range [A]	Type	Type
3.5	PS S 03-480B	16	170M1359	OS 160RD0380	TA25DU4.0	2.8 - 4.0	A9	Built-in
5.5	PS S 12-480B	40	170M1363	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A9	Built-in
7.5	PS S 18/30-500	40	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A12	A9
	PS S 12-480B	40	170M1363	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A12	Built-in
	PS S 18/30-500	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A16	A9
11	PS S 18/30-500	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10 - 14	A16	Built-in
18	PS S 18/30-500	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A26	A9
15	PS S 25-480B	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A26	A9
22	PS S 25-480B	50	170M1364	OS 160RD0380	TA25DU25	18 - 25	A26	Built-in
23	PS S 30/52-500	80	170M1366	OS 160RD0380	TA25DU32	24 - 32	A30	A9

**كيفية قراءة co-ordination tables**

جدول يبين الـ co-ordination tables لإختيار اما(فيوز شبه موصل, مفتاح بفيوز, او فلود حراري) مناسب لكل تطبيق حسب كاتالوج المصنع

**مشكلة الشحنات الكهروستاتيكية مع البادئات الناعمة (ESD)**

- هناك مشكلة تحدث مع الدوائر الالكترونية وهي تفريغ الشحنات الكهربائية الاستاتيكية
- واساس حدوث هذه المشكلة هو التعامل الخاطئ مع الاجهزه والدوائر الالكترونية المطبوعة والعناصر التي تتألف نتيجة هذه الظاهرة تتعرض الى مستوى عالي من الجهد والان ومع انضغاط المكونات الالكترونية في صورة دوائر متكاملة IC اصبحت المشكلة اكبر حيث صارت المسافة بين ارجل الـ IC قليلة تصل الى حوالي 2.223 مم

وتتلخص مشاكل الشحنات الاستاتيكية في ثلاثة حالات:

- تلامس بين موصلين كلاهما بالأخر
- عزل موصلين عن بعض

- التأثير الناشئ عن الكهرباء الاستاتيكية بدون أي تلامس بين المواد

**ANALOG CIRCUITS**

- اخطاء في دقة القياس

- مستويات خاطئة للجهد تحتاج للضبط

- تلف عناصر من الدائرة

اما مع النظم الرقمية والسوفت وير فقد :


تحول ال (1) الى (2) والعكس بدون أي اسباب مما قد يسبب خطأ في تنفيذ الاجراءات .

### الحرص عند التعامل مع الدوائر المطبوعة

احياناً تسمع صوت طقة CLICK عندما تلمس عنصر الكتروني وسبب ذلك هو الشحنات الاستاتيكية العالية وقد تسبب تلك الشحنات في تلف العنصر لذا يجب عند التعامل مع عناصر الكترونية الحرص على ما يلى :

- تجنب لمس العنصر بمواد مشحونة او بيديك
- عند لمس العناصر الالكترونية حاول ان تكون متصلة مباشرة بالأرض
- تجنب الرطوبة العالية
- وصل ارضي الدائرة الى الارض

الحد من عزم دوران البدء إلى مستوى مناسب للتطبيقات المختلفة ينتج عنه ضغط أقل على الكوبليج والبللي وعدم وجود أحزمة انزلاق أثناء البدء. سيتم تخفيض تكلفة الصيانة إلى الحد الأدنى

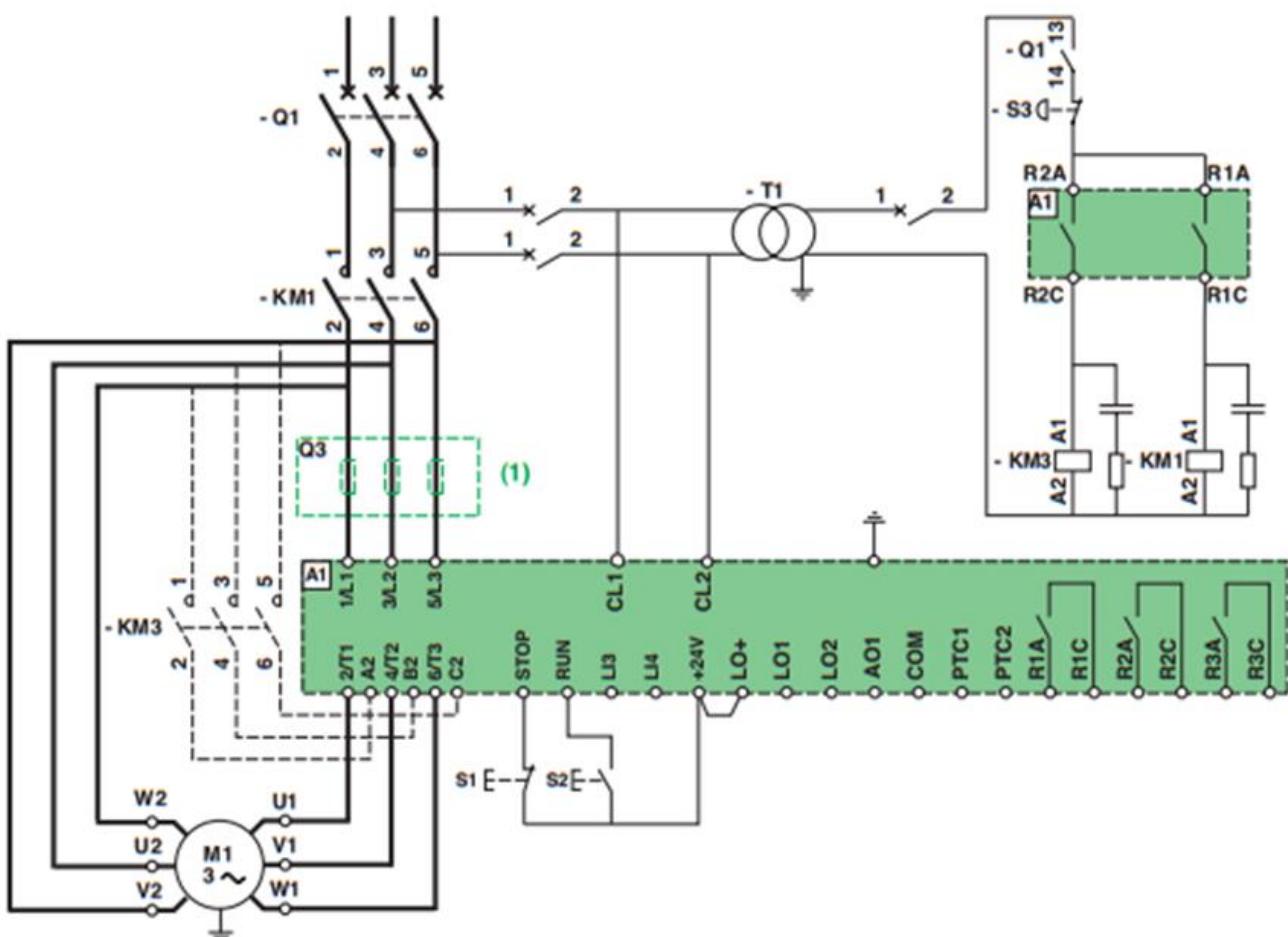

توصيل سوفت شنайдر Altistart48 مع وجود كوناكتوري km3 و km1 line bypass contactors contactor

**توصيل التغذية للسوفت ستارتر**

- يتم توصيل مصدر الكهرباء ثلاثي الاطوار الى النقط L1-L2-L3 بالجهاز ثلاثي الاطوار 380 فولت يوصي جميع المصنعين بتركيب line contactor على تغذية السوق
- يتم توصيل مصدر الكهرباء احادي الطور (L-N) الى النقط L-N بالجهاز احادي الطور 220 فولت
- اذا تم توصيل الكهرباء بالخطا الى خرج السوق مكان تركيب المحرك اي T1-T2-T3 بدلا من L1-L2-L3 وتم توصيل الكهرباء قد يؤدي الي تلف الجهاز
- ترتيب فازات التغذية للسوق يؤثر على تشغيل الجهاز لأن به حماية ترتيب الفازات phase sequence على عكس الانفرتر تؤثر فقط اتجاه دوران المحرك

**توصيل المحرك**

- يتم توصيل ثلات اطراف المحرك بـ T3-T2-T1 من البادي ترتيب توصيل اطراف المحرك بالبادي يؤثر على اتجاه الدوران
- السوق ستارتر لا يقوم بتغيير اتجاه الحركة مثل الانفرتر ولكن يمكن تغيير الحركة عن طريق اضافه كونتاكتوري عكس حركة

**البرمجة**

Control mode	مصدر الاشاره ( التشغيل )	-1 terminal control
Startup mode	شكل نظام البدء	-0 Voltage ramp startup
Startup delay time	تأخير البدء	2ثانية
Ramp ascending time	زمن الوصول للجهد الكامل ( البدء )	20ثانية
Ramp descending time	زمن الوصول للجهد الباقي	20ثانية
Startup current limit	تحديد اقصى تيار للبدء	%300
Line voltage	جهد التغذية	400V
Line frequency	تردد التغذية	50 HZ
Motor current	تيار المотор	.----A
Motor POWER	قدرة المотор	----KW
Motor torque	عزم المотор	0to 100%
Motor thermal PROTECT	درجة حرارة التشغيل	60C
Cosine φ	معامل قدره المотор	φ
MAX START PER HOUR	اقصى عدد مرات تشغيل	4
COOL DOWN TIME	الزمن الازم للسماح بالتشغيل	40 ثانية






**10.4 Parameter List**

	<b>Parameter Group</b>	<b>Default Setting</b>
<b>1</b>	<b>Motor Details</b>	
1A	<i>Command Source</i>	Digital Input
1B	<i>Motor Full Load Current</i>	Model dependent
1C	<i>Motor kW</i>	0 kW
1D	<i>Locked Rotor Time</i>	00:10 (mm:ss)
1E	<i>Locked Rotor Current</i>	600%
1F	<i>Motor Service Factor</i>	105%
1G	<i>Reserved</i>	
<b>2</b>	<b>Motor Start/Stop</b>	
2A	<i>Start Mode</i>	Constant Current
2B	<i>Start Ramp Time</i>	00:10 (mm:ss)
2C	<i>Initial Current</i>	200%
2D	<i>Current Limit</i>	350%
2E	<i>Adaptive Start Profile</i>	Constant Acceleration
2F	<i>Kickstart Time</i>	000 ms
2G	<i>Kickstart Level</i>	500%
2H	<i>Jog Torque</i>	50%
2I	<i>Stop Mode</i>	TVR Soft Stop
2J	<i>Stop Time</i>	00:00 (mm:ss)
2K	<i>Adaptive Stop Profile</i>	Constant Deceleration
2L	<i>Adaptive Control Gain</i>	75%
2M	<i>Multi Pump</i>	Single Pump
2N	<i>Start Delay</i>	00:00 (mm:ss)
2O	<i>DC Brake Torque</i>	20%
2P	<i>DC Brake Time</i>	00:01 (mm:ss)
2Q	<i>Brake Current Limit</i>	250%
2R	<i>Soft Brake Delay</i>	400 ms
<b>3</b>	<b>Motor Start/Stop 2</b>	
3A	<i>Motor Full Load Current-2</i>	Model dependent
3B	<i>Motor kW-2</i>	0 kW
3C	<i>Start Mode-2</i>	Constant Current
3D	<i>Start Ramp Time-2</i>	00:10 (mm:ss)
3E	<i>Initial Current-2</i>	200%
3F	<i>Current Limit-2</i>	350%
3G	<i>Adaptive Start Profile-2</i>	Constant Acceleration
3H	<i>Kickstart Time-2</i>	000 ms




Display	Possible cause/Suggested solution
Not ready	<ul style="list-style-type: none"> <li>The reset input may be active. If the reset input is active, the starter will not operate.</li> <li>The soft starter may be waiting for the restart delay to elapse. The length of the restart delay is controlled by parameter 5P Restart Delay.</li> </ul> Related parameters: 5P
Overcurrent	The current has exceeded the level set in parameter 5E Overcurrent for longer than the time set in parameter 5F Overcurrent Delay. Causes can include a momentary overload condition. Related parameters: 5E, 5F, 6E
Overpower	The motor has experienced a sharp rise in power. Causes can include a momentary overload condition which has exceeded the adjustable delay time. Related parameters: 5M, 5N, 6I
Overvoltage	There has been a voltage surge on the mains. Causes can include problems with a transformer tap regulator or off-loading of a large transformer load. Related parameters: 5I, 5J, 6G
Parameter out of range	This trip is not adjustable. <ul style="list-style-type: none"> <li>A parameter value is outside the valid range. The keypad will indicate the first invalid parameter.</li> <li>An error occurred loading data from the EEPROM to RAM when the keypad powered up.</li> <li>The parameter set or values in the keypad do not match the parameters in the starter.</li> <li>"Load User Set" has been selected but no saved file is available.</li> </ul> Reset the fault. The starter will load the default settings. If the problem persists, contact your local distributor. Related parameters: None
Phase sequence	The phase sequence on the soft starter's input terminals (L1, L2, L3) is not valid. Check the phase sequence on L1, L2, L3 and ensure the setting in parameter 5R is suitable for the installation. Related parameters: 5R, 6P

### Troubleshooting for Soft starter

#### 11:5 Fault indication

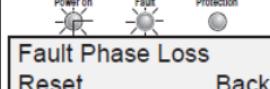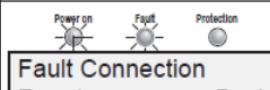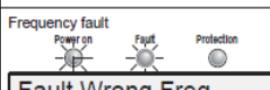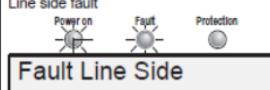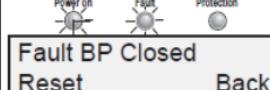Status	Possible cause	Solution
 <b>Fault Phase Loss</b> Reset Back	The main contactor or circuit breaker is open Fuse blown Any external device open / tripped Main contactor opens too quickly	Check and close contactor / breaker or any external switching device Check and replace the fuse in all (3) three phases Check upstream disconnect or fuses. Check all power cable connections.. Add a time delay before opening
 <b>Fault Connection</b> Reset Back	The motor connection is not correct Shorted SCR at start Shorted SCR at start	In Line connected <ul style="list-style-type: none"> <li>Check that there are no connections missing to the motor</li> <li>Check that the connections are carried out correctly</li> <li>Check and replace</li> </ul> Inside Delta connected <ul style="list-style-type: none"> <li>Check that there are no connections missing to the motor</li> <li>Check that the circuits are closed and correspond to the circuit diagram</li> <li>Check and replace</li> </ul>
 <b>Fault Wrong Freq</b> Reset Back	The frequency is out of range. (47.5 - 52.5Hz or 57-63 Hz)	Check and correct the frequency
 <b>Fault Line Side</b> Reset Back	The main voltage is not correct on the line side	Check and correct voltage on the line side
 <b>Fault BP Closed</b> Reset Back	The by-pass contactor is not opening properly	Without by-pass <ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the parameter Ext byPass is set to No.</li> </ul> With by-pass <ul style="list-style-type: none"> <li>Check why the contactor is not opening and make necessary actions.</li> <li>Check that the parameter Ext ByPass is set to Yes</li> </ul>

**11:6 Protection indication**

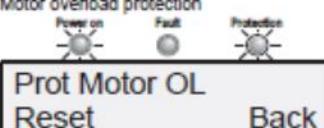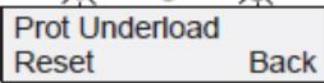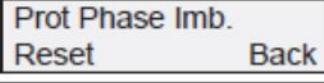Status	Possible cause	Solution
	The motor has been exposed to an overload condition because the current over a certain time is too high. (The load on the motor shaft is too high).	<b>In Line</b> <b>At start:</b> Check and correct the reason for the overload. Check that current limit level is not set too low. Check that the ramp time for start is not too long. Check that correct overload class is used. Check that parameter Setting Ie is correct. <b>Continuous run</b> Check and correct the reason for the overload. <b>Inside Delta</b> <b>At start:</b> Check and correct the reason for the overload. Check that current limit level is not set too low. Check that the ramp time for start is not too long. Check that correct overload class is used. Check that parameter Setting Ie is set to 58% ( $1/\sqrt{3}$ ) of the rated motor current. <b>Continuous run</b> Check and correct the reason for the overload.
	The motor current is below set level and time	Check and correct the reason for the underload Check that the settings are according to the operation conditions
	The motor is running stiff for some reason. A damaged bearing or a stuck load could be possible causes	Check the bearings of the motor and load Check that the load is not running stiff.
	A fault current, higher than 8 times the softstarter rating has occurred	Check the circuits including the motor for any insulation fault, phase to phase or ground fault.
	Unbalance in the phase currents	Check the main voltage and the motor circuit Restart the motor and check the phase currents
	The phase sequence is not correct	Check the phase sequence on the line side to (L1-L2-L3)

## مغيرات السرعة Variable Speed Drive

طرق تغيير السرعة الكلاسيكية مقابل مغيرات السرعة

- يعتبر صندوق التروس او الجير بوكس احدى اشهر الطرق القديمة لتغيير سرعة محرك يعطى سرعة ثابتة
- وايضا طريقة التارة والسير belt fly wheel من الطرق القديمة لتغيير سرعة محرك
- و موتور متعدد السرعات (الدالدر) Multi-speed motors



**تعريف الـ (VFD)** هو جهاز الكترونى يستخدم للتحكم في السرعة باستخدام تغيير قيمة التردد Hz ونظرية مغير السرعة تعتمد على التحكم في قيمة تردد التيار الواصل لمحرك وبالتالي يمكن التحكم في سرعته تدريجيا وللحفاظ بقيمة قدرة المحرك ثابتة يتغير ايضا فرق الجهد بنفس نسبة تغيير التيار.

### مميزات مغير السرعة

1. تتيح التحكم في سرعة المحرك فتسمح بزيادة او خفض السرعة عن السرعة المقنة وبالتالي هى تغنى عن صندوق التروس او الجير بوكس gear box ولكن مع- مراجعه العزوم -والذى يعطى سرعة ثابتة او مدى صغير للسرعة كما تغنى عن التارة او السير او belt v
2. خفض تيار بدء المحرك وبالتالي تغنى عن دوائر البدء
 

تتيح مغيرات السرعة التحكم فى زمن تسارع وتباطؤ المحرك وبالتالي يتم زيادة الجهد والتردد تدريجيا خلال زمن تسارع معين تحدده انت كذلك فى الايقاف يتم خفض الجهد والتردد تدريجيا خلال زمن تحدده انت، النتيجة هى خفض تيار بدء المحرك اقل من التيار المقن (لان الجهد والتردد يزيدا من الصفر تدريجيا) وبالتالي لا تسبب مشاكل للشبكة ولا تسبب انخفاض للجهد اللحظي عند بدء المحرك وبالتالي تغنى عن اي دائرة بدء مثل نجمة دلتا او اي دائرة اخرى او حتى اجهزة البدء الناعم.
3. امكانية التحكم فى زمن التسارع و التباطؤ
 

بالتحكم فى زمن التسارع والتباطؤ يقل تيار البدء ايضا وتختفي الاجهادات الميكانيكية على المعدة عنها فى حالة البدء مباشرة حيث يبدء المحرك بسلامة ويتوقف بسلامة ايضا فى حالة الطلبات يؤدى ذلك لخفض

او التخلص من المطرقة الماء او hammer water وهو الضغط العالى الناتج من التشغيل والفصل المباشر للطلبة

#### 4. امكانية التحكم فى تغيير اتجاه المحرك

كما يمكن تغيير اتجاه المحرك من خلال مغير السرعة دون الحاجة لإضافة دائرة عكس الحركة ولا يتاثر بتبدل الفا ارت لمصدر التيار فبه طرف تشغيل المحرك في اتجاه اليمين وطرف اخر في اتجاه اليسار دون الارتباط بترتيب الفا ارت

#### 5. امكانية فرملة المحرك

يمكن ان تقوم مغيرات السرعة بتغذية المحرك بجهد مستمر لزمن معين بغية فرملته وتتيح لك تحديد قيمة الجهد وزمن الفرملة، يقوم الجهد المستمر بتوليد عزم فرملی فيتوقف المحرك لكن يؤدى ذلك الى ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالتالي لا تستخدم الا في ظروف وتطبيقات معينة مثل يمكن برمجة نقطة دخل في مغير السرعة كفرملة ويوصل مفتاح -كمفتاح ايقاف فرملی

#### 6. توفير الطاقة

بعض مغيرات السرعة به خيار توفير الطاقة حيث تقوم بقياس تيار المحرك وفي حالة انخفاض الحمل ينخفض التيار فيقوم الجهاز بخفض الجهد بقيمة معينة وبالتالي يتم توفير الطاقة تستخدم في حالة الطلبات والمواوح حيث ان القدرة تتناسب مع مكعب السرعة وبالتالي خفض السرعة بمقدار 10% يخفيض القدرة بمقدار 33% وبالتالي نوفر في الطاقة هناك طرق اخرى لتوفير الطاقة مثل التشغيل على قيمه process value

#### 7. تحسين كفاءة المحرك

يقوم الجهاز برفع معامل قدرة المحرك بسبب المكثف الموجود بالجهاز ، وفي حالة نظام التحكم الاتجاهى نستطيع ان نحصل على اقل تيار للعزم كما نستطيع ان نحصل على العزم المقى عند السرعات المنخفضة بالإضافة الى دقة السرعة العالية و زمن الاستجابة السريع.

#### 8. وجود نظام تحكم مغلق PID

بعض مغيرات السرعة بها نظام تحكم مغلق PID حيث تتيح توصيل اشاره انalog خارجية لمغير السرعة وتقوم على اساسه بالتحكم في سرعة المحرك لا تستخدم للتحكم في المسافة لأن سرعة الاستجابة منخفضة وبالتالي ستكون الدقة منخفضة وغير مجده تستخدم عادة للتحكم في الضغط او المستوى او السريان او الاكسجين المذاب DO مثلا ، حيث تكون سرعة الاستجابة المطلوبة مناسبة.

#### 9. نقاط الدخل قابلة للبرمجة (بساطة دائرة التحكم ودائرة القدرة)

يوجد بمغيرات السرعة عدد من نقاط الدخل سواء نقاط دخل رقمى اي يتم توصيلها بمفاتيح او نقاط دخل تماثلية مثل نقطة دخل pid هذه النقاط قابلة للبرمجة بمعنى تستطيع برمجة كل نقطة دخل باى وظيفة تريده

مثلاً يمكن برمجة نقطة الدخول الأولى كتشغيل/ايقاف للmotor أو كفرملة للmotor أو لعكس سرعة motor أو لزيادة السرعة أو لخفض السرعة أو كتشغيل بالسرعة الثابتة الأولى أو كتشغيل بالسرعة الثابتة الثانية و بالتالي تكون دائرة التحكم في motor في حالة مغيرات السرعة من سهل ما يكون والأسهل هو تتبع الاعطل مثلاً اذا تم برمجة اي نقطة كتشغيل في اتجاه معاكس بالتالي اذا تم توصيل مفتاح بهذه النقطة وتشغيله سيدور motor في الاتجاه المعاكس دون الحاجة لدوائر عكس الحركة.

## 10. وجود ريليهات قابلة للبرمجة

يوجد بمغيرات السرعة نقاط خرج ريلى قابل للبرمجة حيث يتيح لك ال VFD اختيار وظيفة الريلى اى متى يغلق الريلى نقاطه مثلاً في حالة حدوث خطأ في حالة حدوث حمل زائد على motor في حالة كان ال VFD جاهز للعمل او انذار على زيادة التيار او انخفاض الجهد - الخ الخ ايضا بعض مغيرات السرعة تتيح لك برمجة الريلى كريلى فرامل motor خصوصا في حالة الاو باش اقصد الاو ناش او المصاعد حيث يمكن للحمل ان يدير motor حين تفتح الفرامل


## 11. حماية motor

يقوم جهاز مغير السرعة بحماية motor من الحمل الزائد حيث يمكنك من تحديد قيمة الحمل الزائد للمotor كنسبة من التيار المقنن وسيفصل ال VFD عند الوصول لهذه القيمة وسيظهر لك رسالة خطأ بسبب الفصل وبالتالي تغنى عن الاوفرلود، وايضا حماية motor من ارتفاع او انخفاض الجهد حيث يقوم ال VFD بقياس الجهد المستمر الموحد ولو انخفض عن الحدود المسموح بها يكون السبب انخفاض جهد المصدر وبالتالي بناء على القيم الموضوعة يفصل الجهاز ونفس الامر ايضا في حالة ارتفاع الجهد الدائري ستفصل وتحمى motor

يمكن توصيل حساس حرارة ptc للجهاز لفصل motor في حالة ارتفاع درجة حرارته او حساس حرارة لقياس حرارة motor بدقة ، ايضا بدون استخدام حساس حرارة يستطيع ال VFD تعين حرارة 100

motor نظريا بدقة اعتمادا على النموذج الحراري للمotor

تحمى مغيرات السرعة motor من عكس الحركة بسبب انعكاس تتابع الفازات فالطريقة الوحيدة لعكس حركة motor هي عكس فازتين من كابل motor المتصل بمغير السرعة اما عكس فازتين من تغذية مغير السرعة فليس له اي تأثير حيث ان المرحلة الاولى بالجهاز هي تحويل الجهد المتردد الى مستمر وبالتالي لاحاجة لاستخدام ريلى تتابع الفازات في حالة وجود مغير السرعة

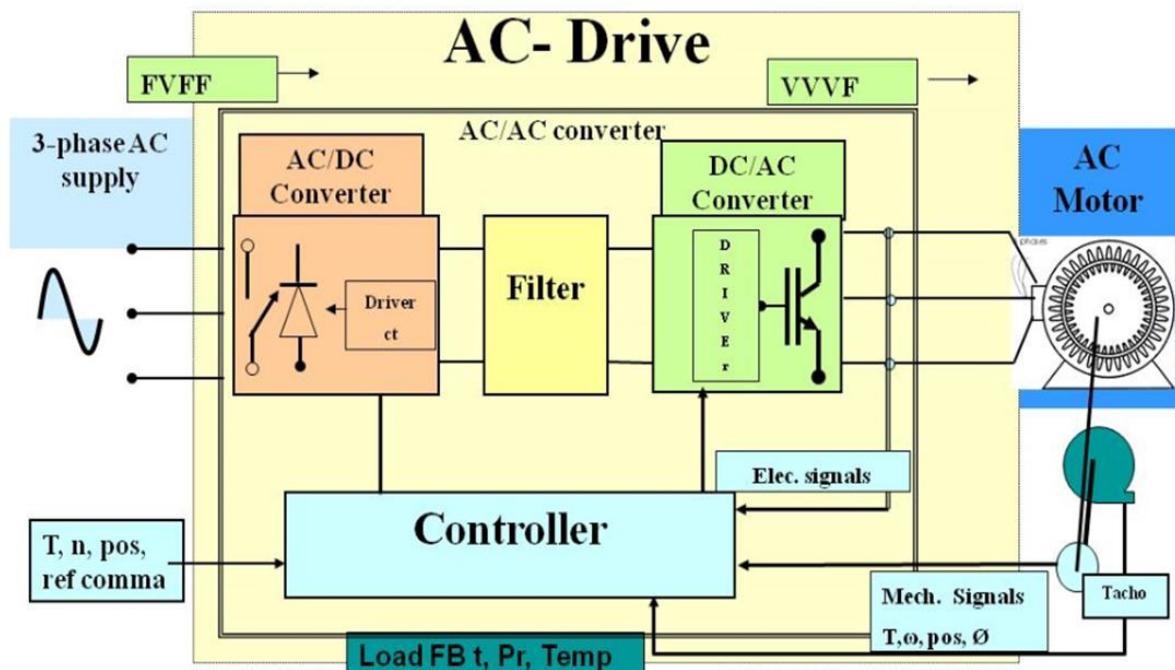

### مبدأ عمل الانفرتر:

هو جهاز الكترونى يستخدم فى التحكم فى سرعة المحركات بالتحكم فى قيمة الجهد والتردد سرعة المحرك = التردد/نصف عدد الاقطاب ، وبالتالي سرعة المحرك تتناسب طردياً مع التردد فبزيادة التردد تزيد السرعة وبخفض التردد تنخفض السرعة بخفض التردد تنخفض الممانعة الحثية للملفات  $\propto f^2$  وبالتالي سيزيد التيار اذا كان جهد المحرك هو الجهد المقى ، لذا يتم خفض الجهد بنفس نسبة خفض التردد للحفاظ على التيار

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{P}$$

NS : السرعة التزامنية

F : التردد

P : عدد ازواج الاقطاب

مراحل تكون الانفرتر (الجهاز يتكون من ثلاثة مراحل)

المراحل الاولى قنطرة لتوحيد الجهد المتردد الى جهد مستمر بواسطة قنطرة من الدايموند او ثايرستور او الترانزستور

IGBT


المراحل الثانية تتعيم الجهد المستمر بواسطة مكثف او ملف او كلاهما

المراحل الثالثة (العاكس) تحويل الجهد المستمر الى جهد متعدد مرات اخرى بواسطة العاكس (انفرتر) تتكون من ستة ترانزستور من النوع IGBT او موديول واحد يجمع الستة ترانزستور

## ملحوظة

دائرة توحيد الجهد المتردد الى مستمر تسمى دائرة قنطرة او توحيد او بالانجليزية كونفرتر converter او دائرة تحويل الجهد المستمر الى متردد تسمى عاكس او بالانجليزية انفرتر inverter .

## المراحل المختلفة لمكونات VFD

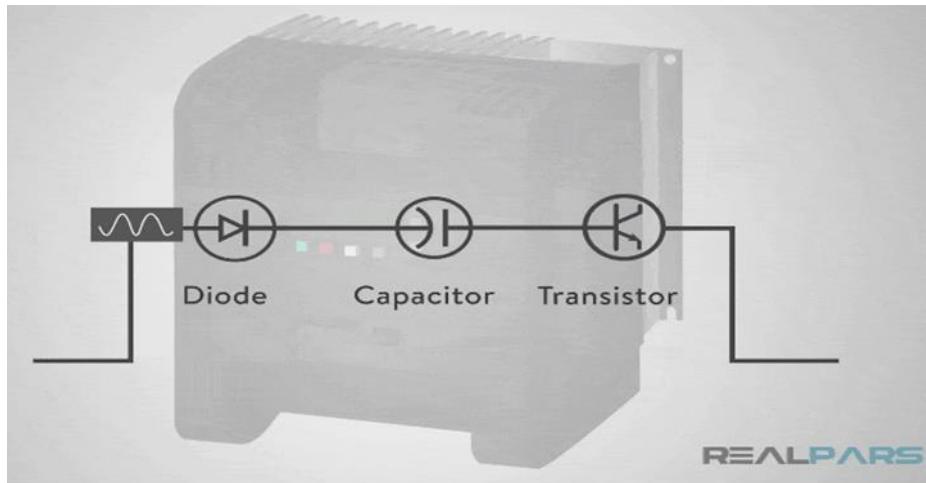

### 1. المرحلة الاولى قنطرة لتوحيد الجهد المتردد الى جهد مستمر

ذكرنا سابقا ان القنطره من الممكن ان تكون من الدايوه او ثايرستور او الترانزستور عند استخدام الدايوه كموحد يعني اننا لانستطيع التحكم في قيمة الجهد المستمر وذلك يعني ان الجهد المستمر يصل الى قيمته الاسمية في زمن صغير.

عند استخدام الثايرستور كموحد فان كفأة مغير السرعة اعلى منها في حالة استخدام الدايوه كموحد كما ان امكانية التحكم في زاوية اشعال الثايرستور تعنى التحكم في جهد الثايرستور تعنى اننا نستطيع زيادة الجهد المستمر bus dc تدريجيا وبالتالي نقل من تيار بده مغير السرعة.

في حالة كان المصدر مولد كهرباء فمن الهام ضبط منظم السرعة ضروري جدا في حالة استخدام مغير السرعة هذا ، واذا وجد مشكلة في تردد المصدر قد يسبب اشعال خاطئ للثايرستور فيؤدي الى خفض الجهد المستمر bus dc وبالتالي تقضي مغير السرعة.

يفضل استخدام قنطرة من الترانزستور IGBT لتوحيد الجهد المتردد الى مستمر بدلا من قنطرة الثايرستور حيث يتم التحكم في زاوية التيار لتكون نفس زاوية الجهد وبالتالي يكون معامل الازاحة factor واحد صحيح ايضا يتم التحكم في شكل موجة التيار لتكون موجة جيبية تقريبا وبالتالي يكون معامل القدرة عالي.


### 2. المرحلة الثانية تنعيم الجهد المستمر

يتم استخدام ملف او مكثف او كلاهما للتنعيم حيث يقوم المكثف بالحد من معدل التغير في الجهد  $dv/dt$  يقوم الملف بالحد من معدل التغير في التيار  $di/dt$  كما ان المكثف يقوم بتنعيم الجهد المستمر الموحد


وأيضاً يقوم بتغذية المحرك بالكيلو فار مما يرفع من معامل القدرة أيضاً يقوم بتخزين الكهرباء المرتبطة من المحرك ويكون معه دائرة شحن في حالة قنطرة الديايد.

### 3. المرحلة الثالثة لمتغير السرعة

تحويل الجهد المستمر إلى متعدد متغير القيمة والتتردد يتم التحكم في قيمة جهد خرج مغير السرعة (الجهد المتعدد) عن طريق PWM (pulse modulation width) ( اي التحكم في عرض النبضة) نبضة تشغيل الترانزستور ( يتم التحكم في زمن تشغيل الترانزستور كنسبة مئوية من الزمن الكلى ) الزمن الكلى هو زمن تشغيل الترانزستور+زمن ايقاف الترانزستور ( فكلما زاد زمن تشغيل الترانزستور مقارنة بزمن ايقافه زاد جهد خرج الترانزستور بزيادة زمن تشغيل الترانزستور يزيد الجهد الترانزستور المستخدم في المرحلة الثالثة يكون من النوع IGBT وذلك لأنه يتحمل تيارات كبيرة وبالتالي نستطيع استخدامه في قدرات كبيرة أيضاً يتحمل ترددات عالية وبالتالي نستطيع أن نحصل على موجة جيبية أضف لذلك أنه يتم التحكم به بسمولية عن طريق نبضة جهد إلى البوابة gate وبالتالي تكون قدرة التحكم منخفضة power gate يتم التحكم في زمن تشغيل الترانزستور للتحكم في قيمة الجهد للحصول على موجة جيبية الموجة الناتجة لا تكون جيبية خالصة ولكن تكون بالشكل التالي

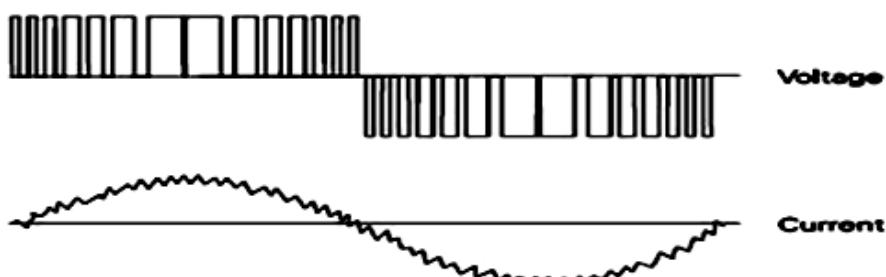

الشكل 6 : شكل الموجة الجيبية الخارجة من VFD

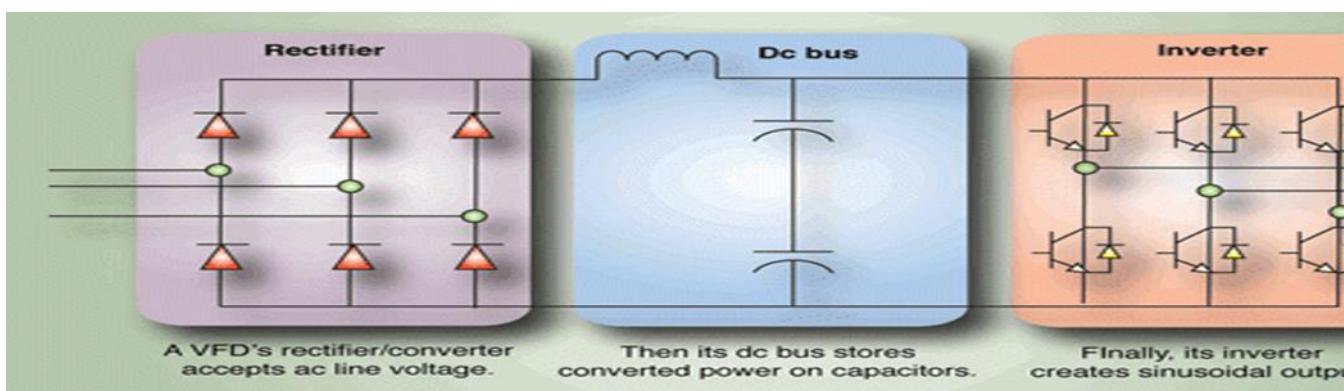


الشكل 7 : المراحل المختلفة لمكونات VFD



الشكل 8 : اشكال وموديلات VFD المختلفة



الشكل 9 : شكل ترانسيستور IGBT

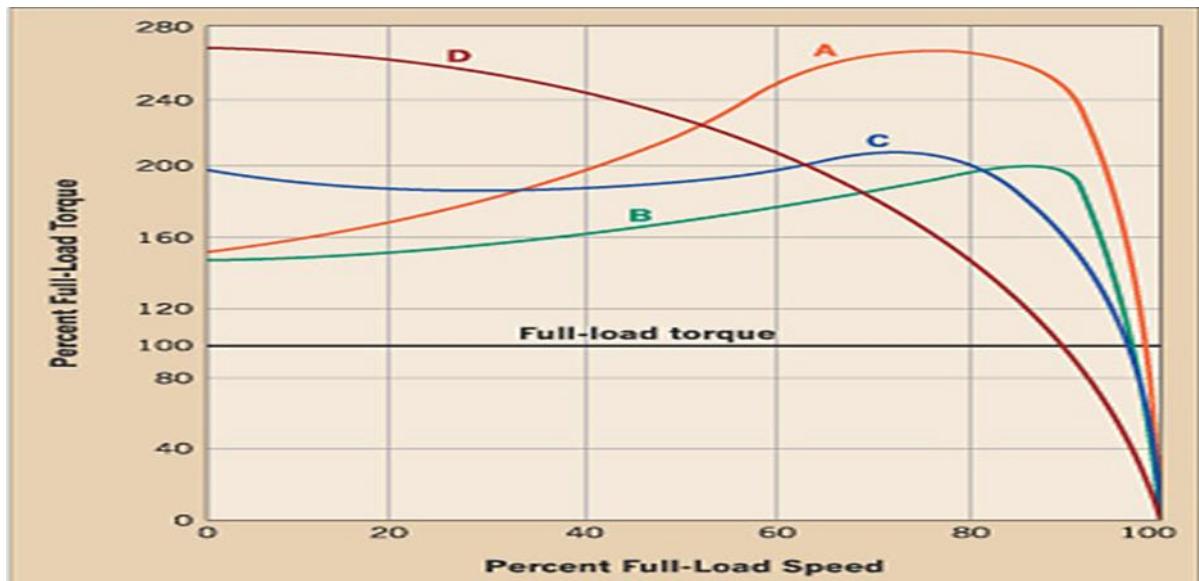

الشكل 10 : منحني العزم والسرعة

يبين الشكل السابق (الشكل 10) كيف ان منحنيات العزم/السرعة تتحدر تدريجيا الى اليمين عند زيادة الفولتية والتردد، مما يعطي المحرك بداية ناعمة خلال زيادة السرعة  
نظام القدرة الثابتة:

ان بعض التطبيقات يتطلب من المحرك ان يعمل فوق السرعة القصوى، حيث تتطلب طبيعة هذه التطبيقات عزماً اقل عند سرعات عالية، الا انه من المعروف انه لا يمكن زيادة الفولتية اكثر من الفولتية القادمة من المصدر، ولذلك كان الحل الوحيد زيادة التردد، ان محرك كهربائي يعمل فوق تردد الاقصى سيعمل ضمن نظام القدرة الثابتة، حيث ستبدا نسبة الفولتية الى التردد بالنقصان تدريجيا كما هو مبين الا انه لا يمكن زيادة سرعة المحرك بزيادة التردد كما نشاء، حيث ان زيادة التردد سيؤدي الى تناقص المجال فعلى سبيل المثال محرك يعمل على 60 Hz يمكن ان ينشأ 44% من العزم الاقصى على تردد 90 Hz و 25% من العزم الاقصى على تردد 120 Hz.

مفاهيم ضروريه

### العزم يتناسب طردی مع مربع الجهد

- لو الجهد اقل 10% العزم يقل 20% مما يسحب تيار عالي ومحزن يفصل اوفرلود فى حالة الحمل الكامل
- لو الجهد زاد 10% العزم يزيد 20% مما يؤدى الى اجمادات ميكانيكية ايضا يزيد التيار بزيادة الجهد ولكن بصورة طفيفة وقد لا يفصل اوفرلود.
- زيادة الجهد يؤدى الى خفض معامل القدرة لزيادة تيار المركبة الغير فعالة نتيجة ترحيل منحني المغناطيسية والعمل على نقطة التشبع مما يستملك تيار لا يقابل زиادة في المجال المغناطيسي وفي النهاية يزيد التيار ولكن بصورة اقل منما في حالة خفض الجهد وقد لا يفصل اوفرلود لذا يفضل وجود حماية ضد ارتفاع الجهد.
- خفض الجهد يزيد من معامل القدرة ويزيد التيار ليعرض خفض الجهد لان القدرة ثابتة حتى يزيد التيار عن القيمة المقننة للمحرك وسيفصل الاوفلود.

### العزم يتناسب عكسي مع مربع التردد

بالتالى بزيادة التردد يقل العزم وبخفض التردد يزيد العزم

$HP = TOR * RPM / 5252$ , TOR=Rated motor torque (الكود الأمريكي)

$Mr = (9550 * Pr) / Nr$  (الكود الأوروبي)

WHERE

Mr= Rated torque, Nm

Pr= Rated motor power, kW

nr= Rated motor speed, rpm

## السرعة

لا يفضل زياده السرعه عن السرعه التزامنيه الخاصه بمحرك وذلك لان اغلب المحركات لا تكون متزنه حين تعمل بسرعه اعلي من السرعه التصميميه مع العلم انه من الممكن زياده السرعه او تقليل السرعه (التردد) ولكن بالرجوع لكتابوجات المصنع لمعرفه حدود اقصى واقل سرعه.

### السرعة تتناسب طردی مع التردد

بالتالي بزيادة التردد تزيد السرعه وبخفض التردد تقل السرعه عند التشغيل على سرعات منخفضه يجب مراعاة الاتي Increase cooling air flow (VFD Slow Speed/Heating Options) زياده الهواء الخاص بتبريد المحرك عن طريق مروحة منفصله (Add Pony Motor/Fan) يجب استخدام محرك بدرجه عزل عليه (Class F, H) لا تقل عن (Use better higher motor insulation)

### تيار البدء

من المعلوم ان لحظة البدء يسحب المحرك تيار عالي (تقريباً 6-8 مرات التيار المقنن) ، يؤدى لحدوث فقد كبير في الطاقة وخفض لجهد الشبكة لحظة البدء قد يؤثر على باقي الاحمال فمثلاً سترى ارتعاش في الاضاءة وربما تؤدى الى مشاكل في عمل الاجهزه الالكترونية او في عمل ريليهات وكونتاكتور التحكم ، خفض الجهد قد يؤدى لفصل الكوويل ( او حتى مشاكل في المحركات الاخرى ) ، كما أن خفض الجهد يقلل العزم وبالتالي قد تفصل بسبب الحمل الزائد في حالة كانت تعمل بحمل كامل .

**نتيجة للتوصيل والفصل السريع للترانزستور** يتعرض المحرك لاجهاد عالي على عزل ملفات نتيجة للتغير السريع للجهد  $dv/dt$  حيث يكون جهد المحرك عبارة عن نبضات من الجهد المستمر قيمتها  $1.63 * 400$  ووزمن النبضة تقريباً  $0.1$  ميكرو ثانية وبالتالي يكون معدل تغير الجهد على ملفات المحرك تقريباً  $5$  كيلوفولت/ميكرو ثانية الجهد المستمر =  $1.63 * \text{جهد المصدر}_{dc bus}$  لذا يجب ان يتحمل عزل ملفات المحرك هذا الاجهاد العالى نبضات الجهد تتحرك في الكابل بسرعة  $150$  متر / ميكرو ثانية ! هذه السرعة تعتمد على طول الكابل فبزيادة طول الكابل يزيد الزمن وتقل السرعة

التصميمات المختلفة لمتغيرات السرعة : يوجد تصميمين لمتغير السرعة

- مغير السرعة مصدر للتيار inverter source Current


الدايود يوصل توالي مع الثايرستور حتى يزيد مقدار تحمل الجهد العكسي يستخدم ملف فى باص الجهد المستمر لتنعيم التيار ، تستخدم فى القدرات العالية للمحركات الحثية والتزامنية او مع الطلبات الغاطسه لانما تحتاج كابل تغذية طويل مما يسبب جهد عكسي كبير على مغير السرعة.

- مغير السرعة مصدر للجهد inverter source voltage


الدايود توازى مع الترانزستور ويستخدم مكثف لتنعيم الجهد كفائتها عاليه لأن الدايود توازى مع الثايرستور كمان الفقد في مكثف تتنعيم الجهد المستمر DC link CSI اقل من فقد الملف في حالة تستخدمو فى مغيرات السرعة للمحركات منخفضة ومتوسطة القدرة ، لا تستخدمو فى التطبيقات التي تتطلب مسافة كبيرة بين جهاز مغير السرعة والمحرك لأنها قد تؤدى الى جهد عالي على المحرك وتحرقه.

## 2 classes of inverters

Voltage Source Inverter (VSI)

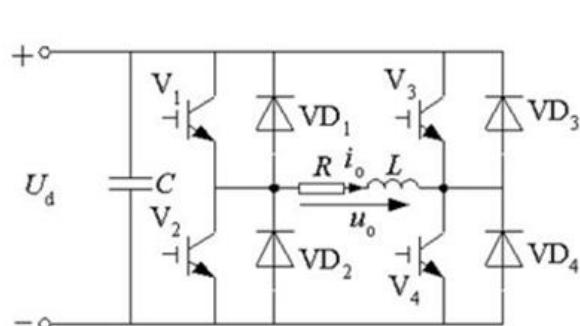

Current Source Inverter (CSI)

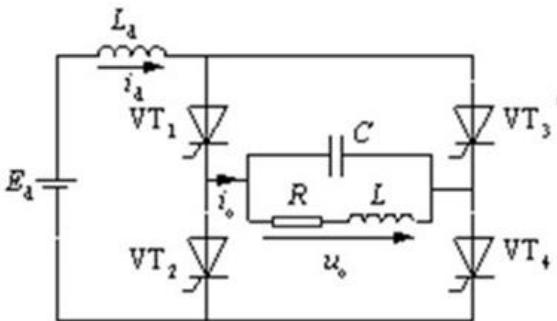

### التحكم فى سرعة المحرك

سرعة المحرك التزامنية اي سرعة المجال الدوار =  $60 * \text{التردد} / \text{نصف عدد الأقطاب}$  ( لفة/دقيقة ) ( وهى سرعة ثابتة السرعة التزامنية =  $3000 / \text{نصف عدد الأقطاب}$  ، التردد 50 هرتز ) السرعة الفعلية للمحرك تكون اقل من السرعة التزامنية بمقدار معامل الانزلاق الذى يساوى تقريبا 5%

عدد الأقطاب	٨ قطب	٦ قطب	٤ قطب	٢ قطب
سرعة المحرك التزامنية	750	1000	1500	3000
السرعة الفعلية	712	950	1425	2850

**ما أقصى تردد لمتغير السرعة؟**

بعض مغيرات السرعة (الخاصه) أقصى تردد لها 150 هرتز والبعض الآخر 400 هرتز والبعض الآخر 600 هرتز مع العلم ان اغلب التطبيقات لا تطلب سرعة اكبر من ضعف السرعة المقنة اي 100 هرتز

**ما أقصى سرعة لمحرك؟**

أقصى سرعة لمحرك ٢ قطب هي ضعف السرعة المقنة اي 100 هرتز ولا يفضل تشغيله باعلى من هذه السرعة لاعتبارات ميكانيكية حيث ان رومان البلي غير مصمم للعمل على سرعة اكبر من ذلك ، ايضا هناك اعتبارات كهربائية حيث يزيد الفقد وتتخفص القدرة والعزم بصورة كبيرة حيث ان عزم المحرك وقدرته ينخفضا بزيادة السرعة عن السرعة المقنة

**ما نقوم بتثبيت الجهد في السرعات الاعلى من السرعة المقنة؟؟؟**

مغيرات السرعة لاستطيع ان تعطى جهد خرج اكبر من جهد الدخل بمعنى لو جهد الدخل 380 فولت يكون اقصى جهد خرج هو الآخر 380 فولت

**هل يمكن تشغيل المحرك باعلى من سرعته المقنة وبعزم كامل؟**

نعم يمكن ذلك بزيادة الجهد بنفس نسبة زيادة التردد حتى 87 هرتز او بزيادته بمقدار 30% عند ضعف السرعة اي عند 100 هرتز ولكن لابد من الرجوع الى كاتاولجات المصنع للتاكيد من قدره المحرك العمل عند سرعات اكبر من المقنة

**ما اقل تردد لمتغير السرعة؟**

اقل تردد هو 0.5 هرتز ) في حالة التحكم الاتجاهي فان العزم يكون عالي( لكن العزم سيكون منخفضاً للمحرك في حالة التحكم القياسي لذا يكون اقل تردد في حدود ٤ هرتز في حالة التحكم القياسي - طبقاً لعزم الحمل- مع العلم اذا تم تشغيل المحرك باستمرار باقل من نصف السرعة المقنة( اي باقل من 25 هرتز) يتم تخفيض قدرة المحرك( اي يجب استخدام محرك اكبر في القدرة) او يتم استخدام تبريد جبوري للمحرك اي اضافة محرك اخر بموروحة لتبريد المحرك

**ما هو الافضل استخدام محرك سرعته اكبر من السرعة المطلوبة وخفض سرعته بواسطة مغير السرعة ام استخدام محرك سرعته اقل من السرعة المطلوبة وزيادة السرعة بواسطة مغير السرعة؟**

الافضل بلا جداول استخدام محرك سرعته اكبر ونخفض السرعة باستخدام جهاز مغير السرعة حيث يكون اداء المحرك افضل وعزميه يكون اكبر بالإضافة الى ان الاجهادات الكهربائية على عزل المحرك تكون اقل! وفي هذه الحالة تكون قدرة جهاز مغير السرعة نفس قدرة المحرك

**هل يمكن استبدال صندوق التروس box gear واستخدام جهاز مغير السرعة؟**

يمكن ذلك ولكن يجب ان يتم استبدال المحرك بمحرك اخر قدرته اكبر بمقدار النسبة بين سرعة المحرك وسرعة صندوق التروس مثلا لو محرك 1500 لفة في الدقيقة يعمل على صندوق تروس 300 لفة في الدقيقة فيجب اختيار محرك قدرته اكبر بمقدار 5 مرات!! لأن صندوق التروس يزيد العزم بمقدار 1500/300 اي بمقدار خمس مرات

**هل يمكن تشغيل مغيرات السرعة ثلاثة الاوجه على مصدر احادي الوجه؟**

جميع مغيرات السرعة الثلاث اوجه 220 فولت مصممه للعمل كوجه واحد L-N لكن جهد الخرج يساوى جهد الدخل اي 220 فولت مغيرات السرعة الثلاث اوجه 380 فولت غير مصممه للعمل على وجه واحد L-N

**هل اعاده ضبط اعدادات مغير السرعة صعبه؟**

في التحكم التقليدي للتغيير وظيفة الدائرة يجب عمل الكثير من التعديلات على التوصيات مما ينتج عنها حدوث اخطاء والتكلفة عالية اما في حالة مغير السرعة فلتغيير طريقة التحكم يمكن تغيير اعدادات ال VFD بكل سهولة سواء بضبط الاعدادات بواسطة شاشة ال VFD او بواسطة جهاز حاسب الى يتم ربطه بالجهاز باستخدام شبكة rs232 او اي شبكة اخري ايضا بعض انواع مغيرات السرعة تتيح نسخ الاعدادات من جهاز لآخر بواسطة الشاشة حيث يمكن نسخ اعدادات مغير السرعة الى الشاشة في حالة وجود اكثر من مغير السرعة له نفس الوظيفة والاعدادات والحاجة الى تركيب مغير السرعة جديد -بدل اخر احترق مثلا- فلا حاجة لتصفح مغير السرعة الآخر ونقل الاعدادات لورقة خارجية ثم اعادة ادخال الاعدادات الى مغير السرعة الجديد فكل ما عليك هو نسخ اعدادات مغير السرعة الى الشاشة ثم فك الشاشة وتركيبها على مغير السرعة الجديد ونسخ الاعدادات من الشاشة لمتغير السرعة طبعا لازم يكون مغير السرعة نفس الموديل

## الانكودر

جهاز يستخدم لتحديد سرعة المحرك او لتحديد المسافه التى تحركها عنصر ما ول يكن زجاجه على سير كهربى ويستخدم ايضا مع مغير السرعه لمحركات التيار المتردد كفاءة المحرك ، يقوم الانكودر باعطاء عدد معين من النبضات الكهربائيه pulses لكل دوره دوران للاكس المحرك وبالتالي اذا تم قياس عدد النبضات فى الثانية وقسمتها على عدد النبضات فى اللفه (مسجلة على الانكودر) سنحصل على عدد اللفات فى الثانية اضربها فى 60 تحصل على عدد اللفات فى الدقيقة اي سرعة المحرك

عبارة عن دايويد يرسل ضوء واخر يستقبل الضوء من خلف القرص به عدد معين من الفتحات (عدد النبضات فى الدوره) هذا القرص يدور مع اكس المحرك وبالتالي يمكن تحديد عدد لفات اكس المحرك وايضا يمكن تحديد جزء من اللفه (اللـفـه تساوى مثلا 400 نبضه) يعني نصف لـفـه يـقـى 200 نبـضـه وهـكـذا بالـتـالـى يمكن تحـديـد مـوـضـع اـكـسـ المحـرك اي موـضـع اـقـطـابـ العـضـوـ الدـوـارـ



## أنواعه

- انكودر تصاعدى incremental encoder
- انكودر مطلق absolute encoder
- الانكودر الضوئى optical encoder
- الانكودر المغناطيسي magnetic encoder

طرق تركيب الانكودر على المотор تعتمد على نوع

شافت الانكودر المطلوب

مصمـتـ : يـجـبـ تحـديـدـ قـطـرـ الشـافـتـ الخـارـجـىـ

مـفـرـغـ : يـجـبـ تحـديـدـ قـطـرـ الشـافـتـ الدـاخـلىـ



توصيف واختيار وتوصيل مغيرات السرعة  
سامحية الجهد +/-. .....  
سامحية التردد % ..... +/-.  
اقصى درجة حرارة ..... درجة مؤدية  
الحمل الزائد ..... % لمندة دقيقة  
معامل القدرة 0.94 والكافاعة 0.95  
انظمه للتحكم (خطى-منحنى-تحكم اتجاهى-تحكم فى العزم)  
تردد مغير السرعة ..... كيلو هرتز والافتراضى هو ٨ كيلو هرتز  
عدد السرعات الثابتة  
نقاط دخل قابلة للبرمجة (NPN or pnp) اي تكون النقطة مفعولة لو  
وصلت بموجب 24 فولت او بصفر فولت  
ريلاى قابل للبرمجة (نقطة مفتوحة ومتصلة)  
التشغيل المباشر Internal Bypass  
نقاط دخل تماثلى انالوج  
نقطة دخل تماثلى للحرارة PTC  
نقطة خرج تماثلى  
منفذ اتصالات rs485  
الفرملة بالتيار المستمر  
اعلى سرعة ٥٦ هرتز  
امكانية التشغيل على الطاير واعادة التشغيل التلقائى  
نظام تحكم مغلق PID باستخدام اشاره تماثلية مرجعية ونظام  
توليف الى tune auto  
تشغيل يدوى / الى  
مخصصة للاستخدامات العامة او تطبيقات خاصه مثل طلمبات HVAC, او مصاعد واوناش

## اختيار قدرة مغير السرعة

- قدرة مغير السرعة يجب ان تساوى قدرة المحرك على الاقل او تزيد عنه في بعض التطبيقات عادة يحدد دليل المستخدم اقصى قدرة للمحرك يمكن توصيلها على مغير السرعة واحيانا يكون هناك قدرتين قدرة محرك منخفضة في حالة احمال العزم الثابت وقدرة محرك اعلى في حالة احمال العزم المتغير مثل الطلبات لانها اذا عزم زائد منخفض
- **جهد المحرك** يجب ان يساوى جهد دخل مغير السرعة - او اقل منه

### اشتراطات تركيب وتشغيل مغير السرعة

Equipment Spacing : Dissipation of Heat Generated inside an Enclosure •

يجب مراجعة دليل مستخدم ال VFD لمعرفة الاجراءات المطلوبة •

لاتقم بتركيب ال VFD في مكان معرض للاهتزازات الدائمة •

لاتقم بتركيب ال VFD في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة او الحرارة العالية او الرطوبة العالية او الغبار والأتربة والجسيمات الغريبة او الفيبر والالياف او الشظايا المعدنية...

يجب تركيب مغير السرعة بصورة راسيه وليس افقيه! كما يجب ان يكون هناك مسافة كافية لضمان تبريد مغير السرعة في حالة اكثرب من مغير سرعة

في حالة التطبيقات التي تؤدى لوجود غبار او الالياف او فيبر فى الهواء يجب استخدام نوع خاص من مغير السرعة حيث يكون مغلق وبلا مروحة تبريد لضمان عدم دخول جسيمات غريبة (مثل مغير السرعة مدلتنا vfd-E-P) وفي هذه الحالة يمكن اضافة نظام تبريد هوائي لتبريد ال sink heat الخاص بمغير السرعة باستخدام مروحة وفلتر هواء ومسار خاص

عند فصل مغير السرعة يجب الانتظار ٥ دقائق للتتأكد من تفريغ شحنة المكثف قبل العمل في مغير السرعة (فك او تركيب اطراف المحرك) او قم بقياس الجهد bus DC اي بين +B & -B يجب ان يكون صفر تقريبا

يتم حساب CB والكونتاكتور على اساس 1.7 تيار مغير السرعة •

لا يجب تشغيل مغير السرعة مباشرة اذا تم تخزينه لفترة اكبر من سنة ، لذا يجب مراجعة دليل مستخدم ال VFD لمعرفة الاجراءات المطلوبة

## توصيلات القدرة والتحكم لجهاز متغير السرعة

### توصيل التغذية


- يتم توصيل مصدر الكهرباء ثلاثي الاطوار الى النقاط L1-L2-L3 بالجهاز ثلاثي الاطوار 380 فولت
- يتم توصيل مصدر الكهرباء احادي الطور (L-N) الى النقاط L1-L2 بالجهاز ثلاثي الاطوار 220 فولت
- يتم توصيل مصدر الكهرباء احادي الطور (L-N) الى النقاط N-L بالجهاز احادي الطور 220 فولت
- حيث ان اى جهاز متغير سرعة ثلاثة اطوار 380 فولت يوصل فقط بمصدر ثلاثة اطوار اى ثلاثة فاز 380 فولت

اذا تم توصيل الكهرباء بالخطا الى خرج متغير السرعة اى مكان تركيب المحرك اى W-U-V بدلا من L1-L2-L3 وتم توصيل الكهرباء سيحترق ال VFD

في القدرات الصغيرة يكون نقاط تغذية ال VFD من اعلى ونقاط توصيل المحرك من اسفل ،  
لكن في القدرات الاكبر تكون نقاط التغذية ونقاط المحرك من اسفل لذا يجب الحذر ترتيب فازات تغذية ال VFD لا يؤثر على اتجاه دوران المحرك

### توصيل المحرك

يتم توصيل ثلات اطراف المحرك ب W-U-V بمتغير السرعة ترتيب توصيل اطراف المحرك بالجهاز يؤثر على اتجاه الدوران

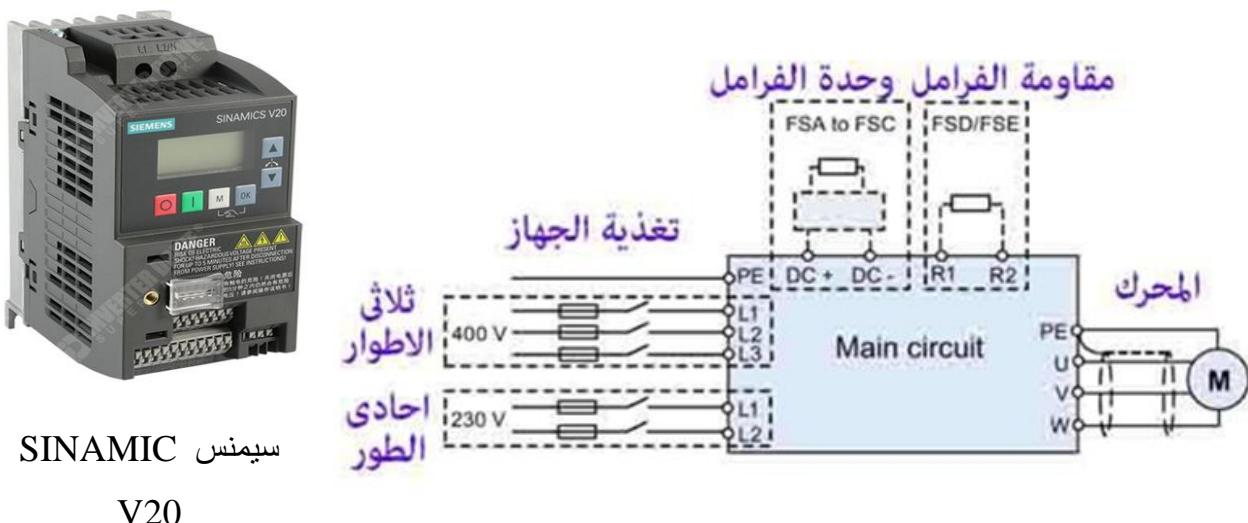

### توصيل مقاومة الفرامل

لاتوصيل BRAKING RESISTOR على موجب وسالب ال VFD مباشرة BUS DC توصيل بين نقطتين محددين حيث يوجد ترانزستور بداخلي ال VFD مسؤول عن توصيل فصله بالجهد المستمر bus dc اذا تم توصيلها على موجب وسالب ال BUS DC VFD فستؤدي لحدوث فقد كبير في القدرة وانخفاض كبير للجهد المستمر bus dc

## التوافقيات والبواي الالكترونيه


التوافقيات هي جهود وتباين ارت غير مرغوبه وهي عادة عباره عن مضر وب التردد الأساسي للموجه الجبيه والتوافقيات تكون التوافقية الثالثة والخامسة والساده والتاسعه وتسبب هذه التوافقيات حرارة ازئده في المحركات والكابلات وغيرها وربما تقلل من العمر الافت ارضي للمعدات لو تركت ارت طوليه، كذلك يمكن ايضا ان تسبب التوافقيات افساد بعض وظائف الاجهزه والدوائر الالكترونيه.


التوافقيات غالبا تأتى من المصدر وكذلك تأتى من بعض العناصر مثل الاعاقه impedance في الشبكة المغذيه محركات ومكثفات وغيرها بمعنى اخر ظاهره مركبة من كل العناصر السابقة الانفرتر يغير من مصادر التوافقيات لا تنشأ التوافقيات من البادئ الناعم والحل اما محول عزل او فلاتر ويجب مراجعته الاتي:-

- Harmonic Distortion Problem

- Installation of an isolation transformer

- Harmonic Trap Filters

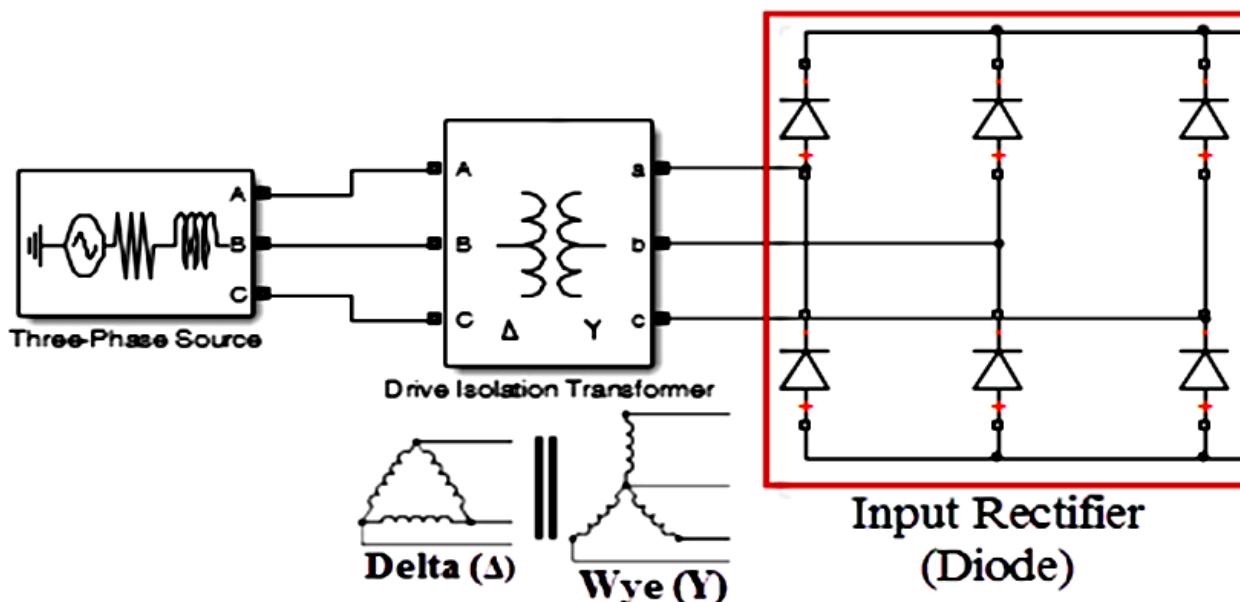

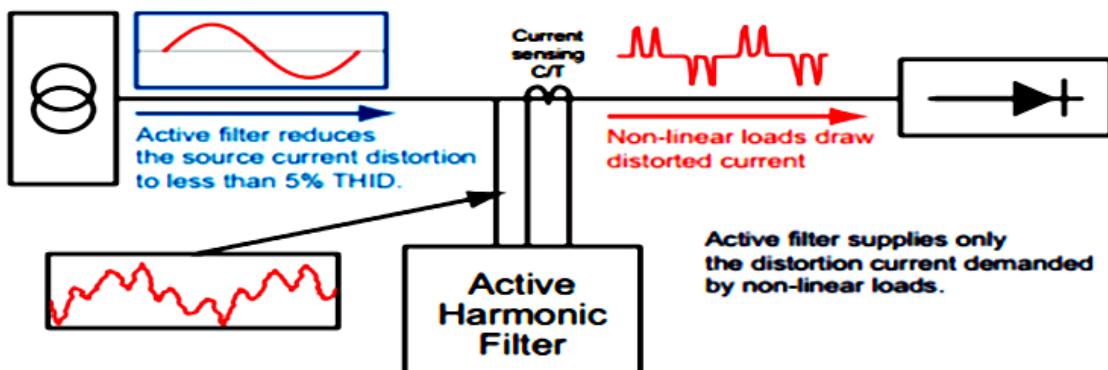**Figure 15 - active filter**

### أنواع الفلاتر:


#### (1) المعاوقة التعويضية :

مبدئياً من المعروف انه في الكابلات اذا تساوت معاوقي الكابل مع معاوقة الحمل فلا توجد هناك اي موجات منعكسة . ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ .. نظرياً هي وضع معاوقة بالتواءزى مع المحرك لتحقيق التوازن بين معاوقة الخط و معاوقة المحرك . ولكن عملياً هناك صعوبة في وضع هذه المعاوقة على اطراف المحرك ولذلك الاختيار الثاني في وضع هذه **المعاوقة** بعد خرج الانفرتر مباشرة هو الواقع.

#### (2) المرشح الجيبى :


الطريقة الثانية وهي ما يسمى low pass sine wave filter وتتكون من مفاعة حثية و مفاعة سعوية reactor على اطراف الانفرتر . كما في الشكل التالي

وبتركيب هذا الفلتر يمكن الحصول على جهد بعد الفلتر كما هو موضح بالشكل ويقارب جداً الشكل الجيبى.

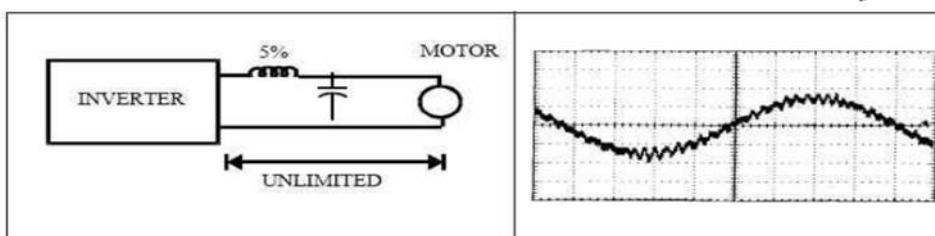

#### (3) المرشح ذو الممانعة الحثية : Reactor:

الطريقة الثالثة هي استخدام reactor فقط بالتوازي مع اطراف الانفرتر ويوضح الشكل التالي طريقة التوصيل والجهد بعد الفلتر . ويلاحظ ان موجة الجهد بدأت تتلألأ بتأثير . PWM ويكون زمن ارتفاع الجهد اكبر من 4 ميكروثانية وهذا مستحب جداً

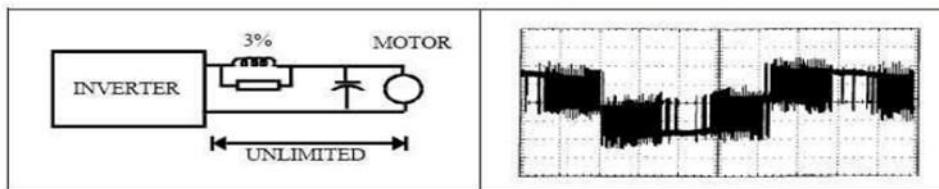

**(4) مرشح ذو الترددات العالية snubber :**

الطريقة الرابعة هي وضع ما يسمى **high frequency snubber** كما هو موضح بالشكل وت تكون من **reactor** بالتوازى مع مقاومة ومكثف توازى. ويكون زمن ارتفاع الجهد اكبر من 2 ميكروثانية ويكون اقصى تردد تقطيع L PWM هو 3.75 KHz ولا يكون هناك حظر على طول الكابل.

**أنواع نقاط تحكم الموجودة في اي مغير سرعة**

- نقط دخل رقمى input digital

- نقط دخل تماثلى input analog

- نقط خرج رقمى output digital

- نقط خرج تماثلى output analog


**اولا: نقاط الدخل الرقمى input digital**

تستخدم هذه النقاط للتحكم فى المحرك كتشغيل وايقاف وعكس حركة وزيادة سرعة او خفض سرعة او فرملة او توصل هذه النقاط بمفتاح ويكون لكل نقطة رمز معين ويتم تغيير القيمة المخزنة فى هذا كود الرمز لتغيير وظيفة نقطة الدخل

**طريقة توصيل نقاط الدخل الرقمى**

- تعمل النقطة اذا تم توصيل source or Pnp 24 فولت اليها

- تعمل النقطة اذا تم توصيل صفر او com اليها sink or NPN

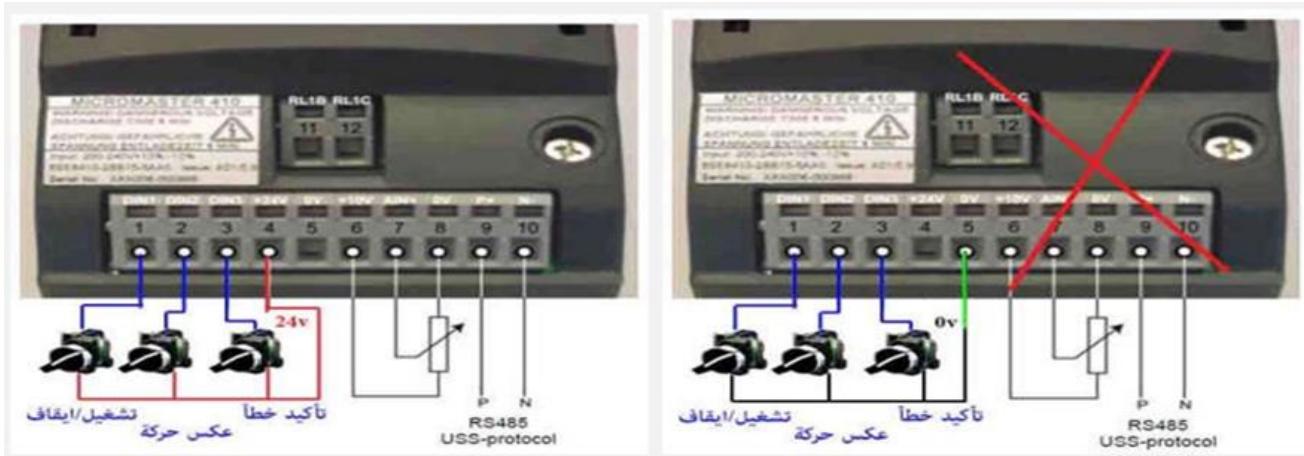

فى حالة استخدام مصدر جهد مستمر خارجى

- فى حالة استخدام مصدر 24 فولت PNP

خارجى يجب توصيل صفر او com

المصدر الخارجى بصفر او com مغير

السرعة (النقطة 8) لأنها متصلة بالطرف

المشتراك لنقاط الدخل

- فى حالة استخدام مصدر 24 فولت NPN

خارجى يجب توصيل 24 فولت المصدر

الخارجي ب 24 فولت مغير السرعة

(النقطة 8) لأنها متصلة بالطرف المشترك

لنقاط الدخل

#### تغيير وظيفة نقاط الدخل او نقاط التحكم

يمكن تغيير وظيفة اي نقطة دخل في مغير السرعة كل نقطة دخل لها رمز خاص بها بتغيير قيمة هذا كود الرمز  
تتغير وظيفة النقطة

P0701 كود الرمز هذا يحدد وظيفة نقطة الدخول الاولى

P0702 كود الرمز هذا يحدد وظيفة نقطة الدخول الثانية

P0703 كود الرمز هذا يحدد وظيفة نقطة الدخول الثالثة

p0701=1 اى وظيفة النقطة الاولى هي التشغيل والايقاف


p0702=12 اى وظيفة النقطة الثانية هي عكس الحركة

p0703=9 اى وظيفة النقطة الثالثة هي تأكيد reset

يمكن تغيير وظيفة اي نقطة بتغيير القيمة المسجلة في كود الرمز الى قيم اخرى تبعا لكتالوج المعده لتغيير وظيفتها

Parameter	Function	Range	Factory default	Can be changed	Scaling	Data set	Data type	Acc. Level	
<b>Note:</b>	RS485 also supports MODBUS protocol as well as USS. All USS options on RS485 are also applicable to MODBUS.								
P0701[0...2]	<b>Function of digital input 1</b>	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2	
	Selects function of digital input 1.								
	0	Digital input disabled							
	1	ON / OFF1							
	2	ON reverse / OFF1							
	3	OFF2 - coast to standstill							
	4	OFF3 - quick ramp-down							
	5	ON / OFF2							
	9	Fault acknowledge							
	10	JOG right							
	11	JOG left							
	12	Reverse							
	13	MOP up (increase frequency)							
	14	MOP down (decrease frequency)							
	15	Fixed frequency selector bit0							
	16	Fixed frequency selector bit1							
	17	Fixed frequency selector bit2							
	18	Fixed frequency selector bit3							
	22	QuickStop Source 1							
	23	QuickStop Source 2							
	24	QuickStop Override							
	25	DC brake enable							
	27	Enable PID							
	29	External trip							
	33	Disable additional freq setpoint							
	99	Enable BICO parameterization							
<b>Dependency:</b>	Resetting 99 (enable BICO parameterization) requires:								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P0700 command source or</li> <li>• P0010 = 1, P3900 = 1, 2 or 3 (quick commissioning) or</li> <li>• P0010 = 30, P0970 = 1 factory reset in order to reset</li> </ul>								
<b>Note:</b>	"ON / OFF1" can only be selected for one digital input (e.g. P0700 = 2 and P0701 = 1). Configuring DI2 with P0702 = 1 will disable digital input 1 by setting P0701 = 0. Only the last activated digital input serves as a command source. "ON / OFF1" on a digital input can be combined with "ON reverse / OFF1" on another digital input.								
P0702[0...2]	<b>Function of digital input 2</b>	0 - 99	0	T	-	CDS	U16	2	
	Selects function of digital input 2.								
	See P0701.								
P0703[0...2]	<b>Function of digital input 3</b>	0 - 99	9	T	-	CDS	U16	2	
	Selects function of digital input 3.								
	See P0701.								

## General Wiring Diagram

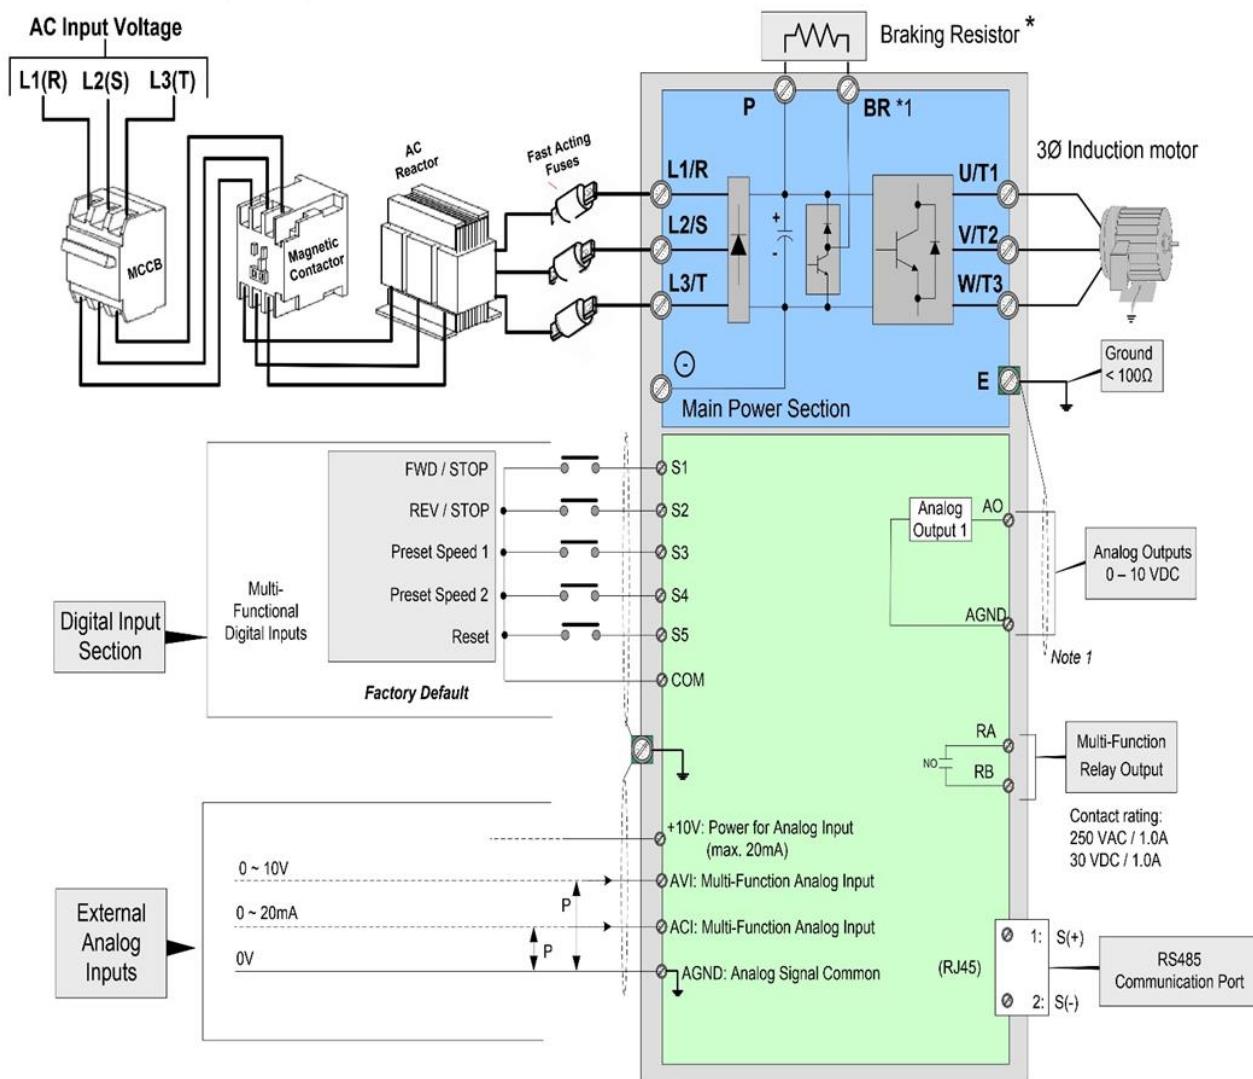

### Difference between 2wire and 3 wire control


يوجد طريقتين للتحكم في تشغيل الـ VFD عن طريق بوشن عن طريق عدد اطراف التحكم wire methods

#### 1. سلكين للتحكم او طرفين تحكم (TWO WIRE CONTROL)

هناك رمز معين يحدد عدد اطراف التحكم طرفين ام ثلاث اطراف

مثال ( ٢ مفتاح سلكتور )


يعني اشاره تشغيل وايقاف، وشاره لعكس الاتجاه او اشاره تشغيل وايقاف يسار (عكس حركة بطيء) اي اذا كان مفتاح التشغيل يمين يعمل و تم تشغيل مفتاح التشغيل اليسار لن ينعكس اتجاه الدوران الا بايقاف مفتاح التشغيل يمين اشاره تشغيل وايقاف يمين وشاره تشغيل وايقاف يسار (عكس حركة سريع) اي اذا كان مفتاح التشغيل يمين ي العمل و تم تشغيل مفتاح التشغيل اليسار ينعكس اتجاه الدوران الى اليسار

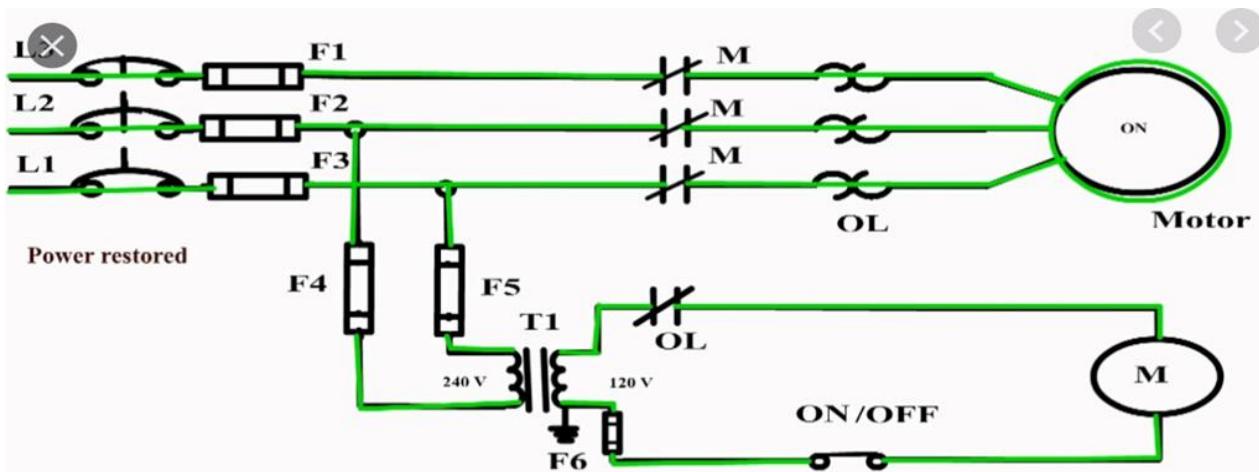

2 wire control systems can be extremely dangerous in places where the equipment (for example a conveyor) that starts automatically is surrounded by people. Therefore, 2 wire control system can be used for remote or unreachable installations.

### 1. ثلات اطراف تحكم ( ٣ مفتاح لحظى ) (push button)

اي نبضة ايقاف ونبضة تشغيل يسار ونبضة تشغيل يمين يجب ان يكون هناك مفتاح لحظى وضع طبيعى مغلق للايقاف متصل بنقطة معينة ومفتاح تشغيل لحظى وضع طبيعى مفتوح متصل بنقطة دخل اخرى واذا ضغطت على مفتاح التشغيل اللحظى سعمل المحرك ويظل يعمل حتى تضغط على مفتاح الايقاف اللحظى (تغى عن الحاجة لاستخدام ريلائى مع مفتاح التشغيل اللحظى – لعمل نقطة تعويض latch للمفتاح

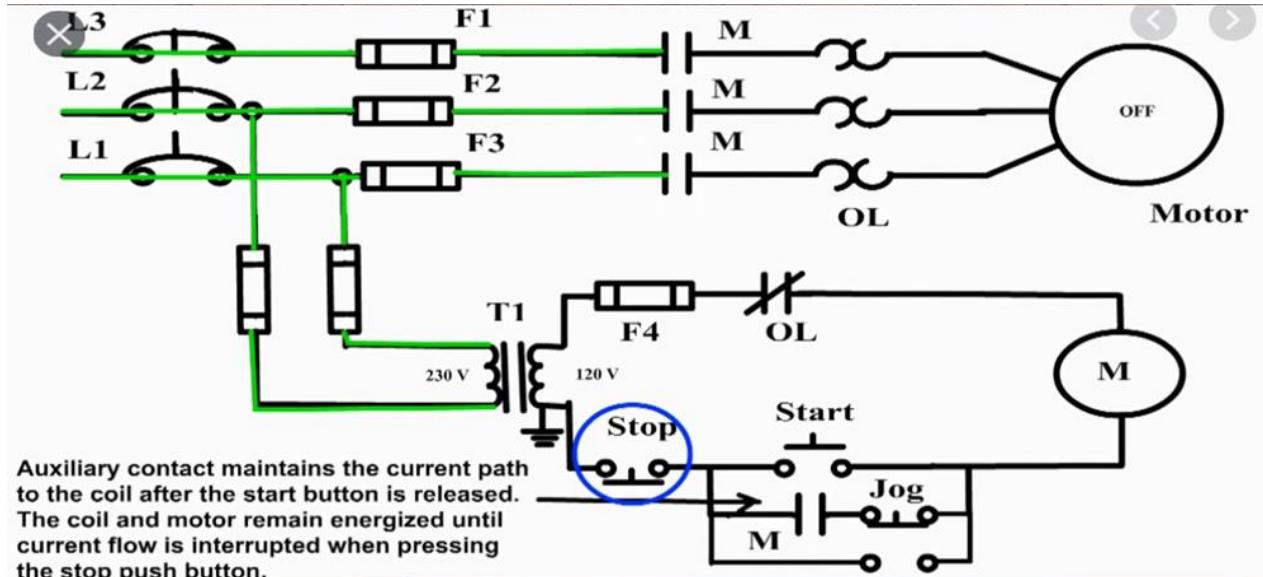

### نقاط الدخل التناظري input analog

تستخدم هذه النقاط لادخال قيمة متغيرة الى جهاز مغير السرعة كإشارة سرعة متغيرة مثلا او اشارة تغذية عكسية للضغط او السريان او المستوى او السرعة او الحرارة تكون الاشارة التماضية اشارة تيار 0-20 مللي امبير 4-20 مللي امبير او اشارة جهد 0-10 فولت او (-10 الى 10) فولت ويمكن توصيل مقاومه متغيره (يتم تحديد قيمتها بعما للكاتalog) وكما تم سابقا فمثال digital input يتم برمجه واختيار النقط

2. رمز اختيار نوع الدخل التناozري الاول [0] p0756[0]
3. رمز اختيار نوع الدخل التناozري الثانى [1] p0756[1]
4. اي شارة تماضية للجهد 0-10 فولت
5. اي اشارة تماضية للتيار مللي امبير 0-20
6. اي اشاره تماضيه للجهد -10 ~ 10




ويمكن استبدال المقاومه بمقاييس رقميه-DIGITAL  
للتحكم في التشغيل من ترايبيزات التشغيل او  
MCC

PRESSURE CONTROL WITH PID  
LOOP



في هذا الشكل لا يوجد سوى نقطة دخل تماضي واحد  
وAIN1+ لا يوجد سالب الدخل التناozري حيث انه  
موصل داخليا بصفر فولت النقطة تعمل فقط كاشارة  
جهد تماضي 0-10 فولت

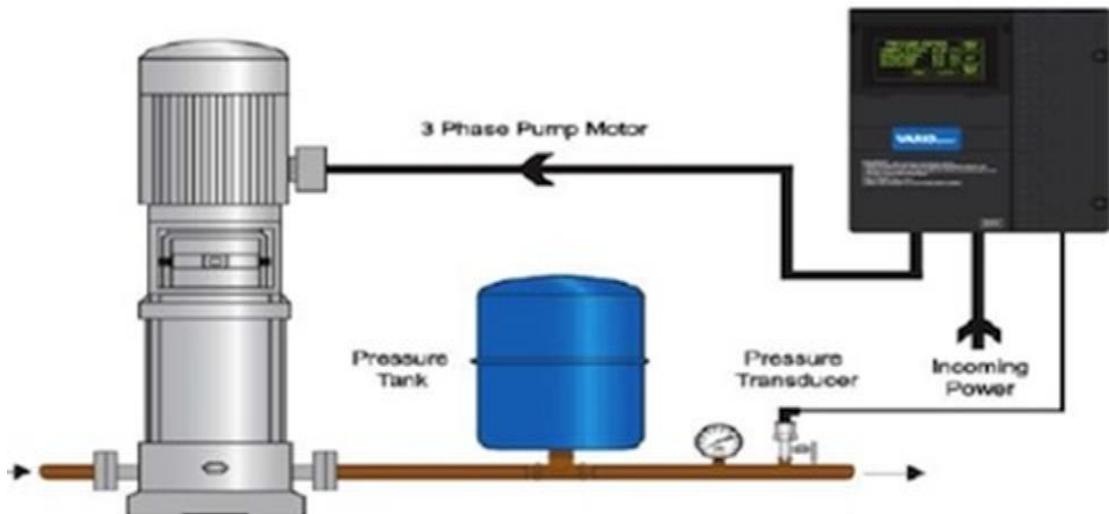

### Output analog


تستخدم هذه النقطة لاخراج اشارة تماثلية متغيرة مثلا تردد التشغيل للmotor او السرعة او العزم او ليتم ارسالها الى منظومه التحكم او الاسكادا او DIGITAL INDICATOR اشارة تماثلية 0-10 فولت ، اشارة تماثلية 4-20 مللى امبير على شكل انalog اوت AO



### output digital

هى نقاط قابلة للبرمجة اي يتم تحديد متى تغلق هذه النقاط مثلا فى حالة حدوث عطل ما مثل زياذه تيار انخفاض جهد سقوط فازه او فى حالة التشغيل او فى حالة الايقاف عادة نرمز لها بالرمز output ممكن ان تكون ريلاي او ترانسيستور DO=digital

Parameter	Description	Factory default	Default for Cn007	Remarks
P0727[0]	Selection of 2/3-wire method	0	2	3-wire STOP + Forward pulse + Reverse pulse
P0771[0]	C1: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	Bl: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	Bl: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active

Connection macro Cn008 - PID control with analog reference

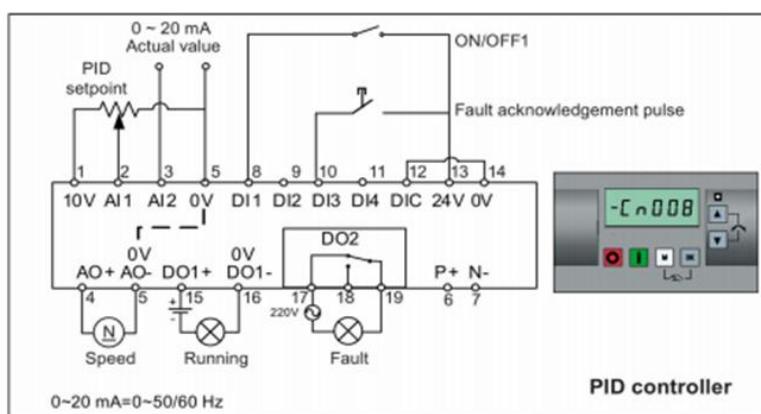

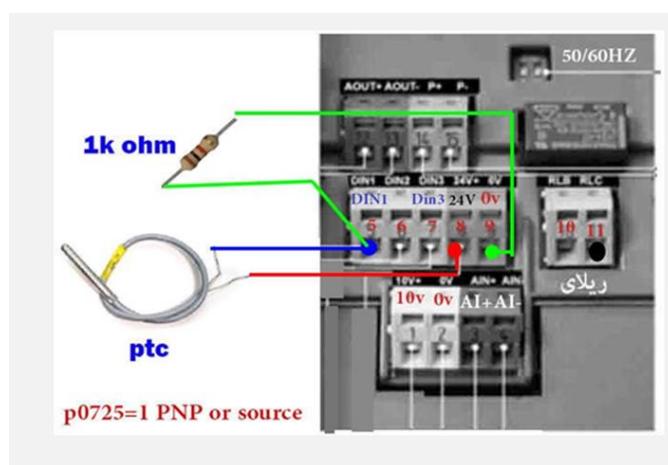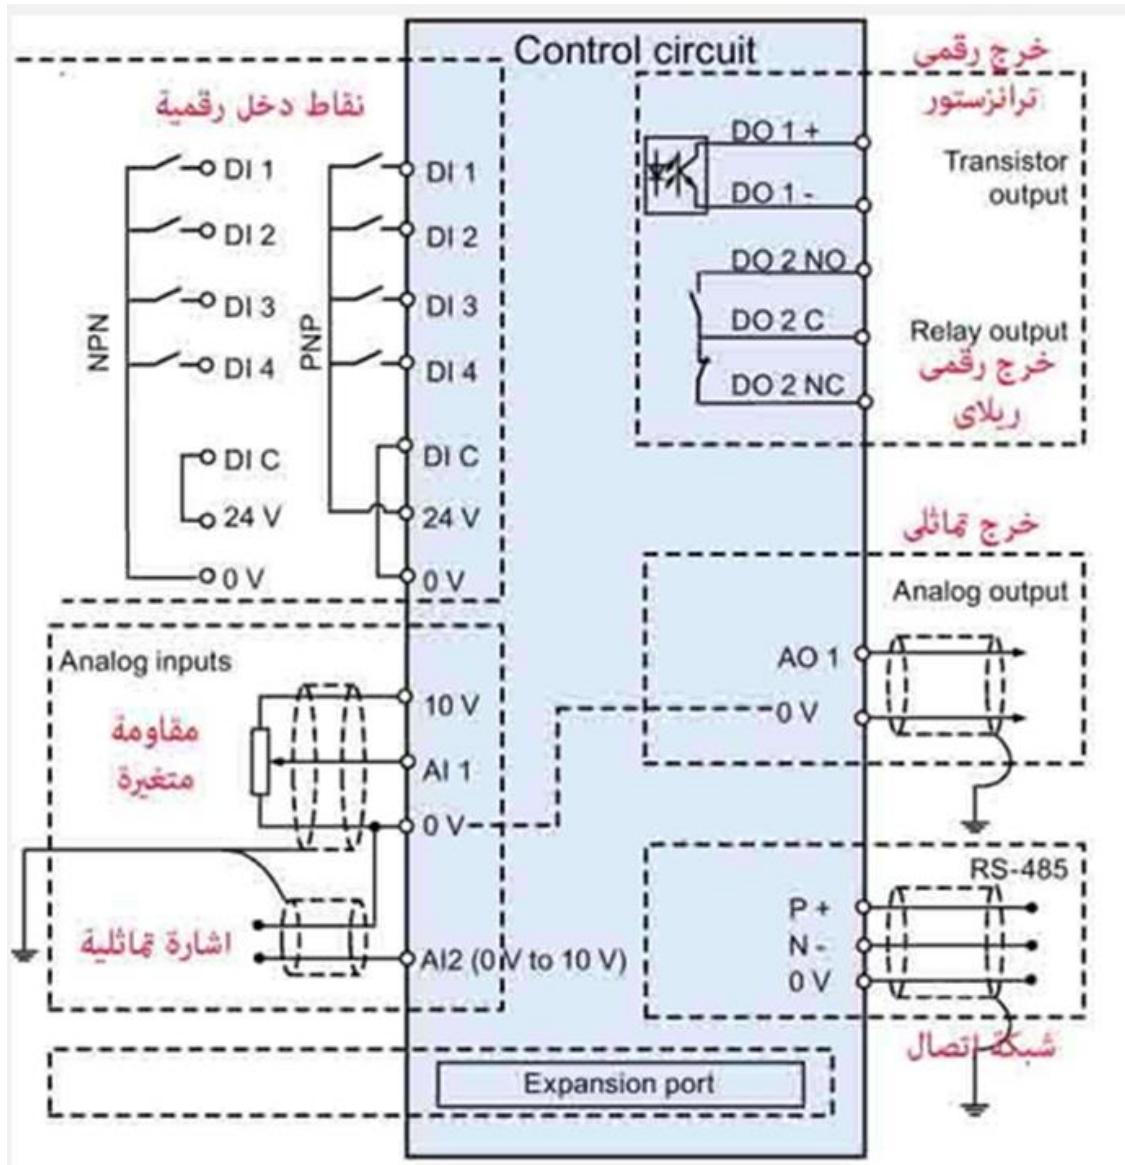

أنواع حساسات الحرارة المختلفة

- PTC : temperature coefficient Positive
- RTD: resistance temp detector
- Thermocouple

يمكن توصيل حساسات الحرارة المختلفة على مغيرات السرعة كويسله حمايه

## الفرامل الميكانيكية

في حالة الاحمال المعلقة مثلاً مصعد او ونش يحمل حمل لا يمكن استعمال الفرمله الداخلية عن طريق الـ DC ويجب وجود فرامل ميكانيكية الكلاش على المحرك ويمكن تشغيلها وفصلها من خلال برمجة ريلاي من DIGITAL OUT من مغير السرعة للتحكم في الفرامل بمجرد تشغيل الانفرتر لفتح الفرامل وتوصيل الرامل بمجرد الايقاف سيقوم الحمل بالسقوط وسيدور المحرك ويرتد جهد على مغير السرعة في حالة **automatic restart**


في حالة حدوث انخفاض في جهد المصدر او اي خطأ سيفصل الـ VFD ويعطى رسالة خطأ يجب ان تضغط على زر تأكيد الخطأ reset حتى تختفي الرسالة ويمكن تشغيل الـ VFD بعد حل المشكلة بالطبع هناك خيار اخر يمكنك من تشغيل الـ VFD اليابا بعد وصول الجهد للقيمة المسموحة او زوال السبب حيث يقوم الـ VFD بعمل تأكيد للخطأ اليابا وبالتالي اذا كانت اشاره تشغيل الـ VFD موجودة سيعمل المحرك تلقائيا يمكنك تحديد عدد محاولات التشغيل بمعنى سيقوم الـ VFD بتاكيد رسالة الخطأ والتشغيل وادا حدث خطأ مرة اخرى سيتوقف ويكرر المحاولة هناك رمز معين تقوم بتفعيل هذه الخاصية فيه وهناك رمز اخر تقوم بتعيين عدد المحاولات به

القيمة الافتراضية	الوصف	كود الرمز
0 اي غير مفعل	اعادة التشغيل الالى automatic restart	P1210
3	عدد مرات المحاولة of restart attempts	P1211

مثلاً مغير السرعة من سيمنز

**مثال 1: التحكم الخارجي بالجهاز (مفاتيح تشغيل ومقاومة متغيرة)**

- التشغيل والايقاف بواسطة مفتاح سلكتور
- تأكيد الخطأ reset بواسطة مفتاح لحظي
- التحكم بالسرعة بواسطة مقاومة متغيرة 5 كيلو او م
- توصيل لمبة بيان حمراء 220 فولت تضيء في حالة الخطأ (الفصل بسبب الحمل الزائد مثلا او اى سبب اخر)

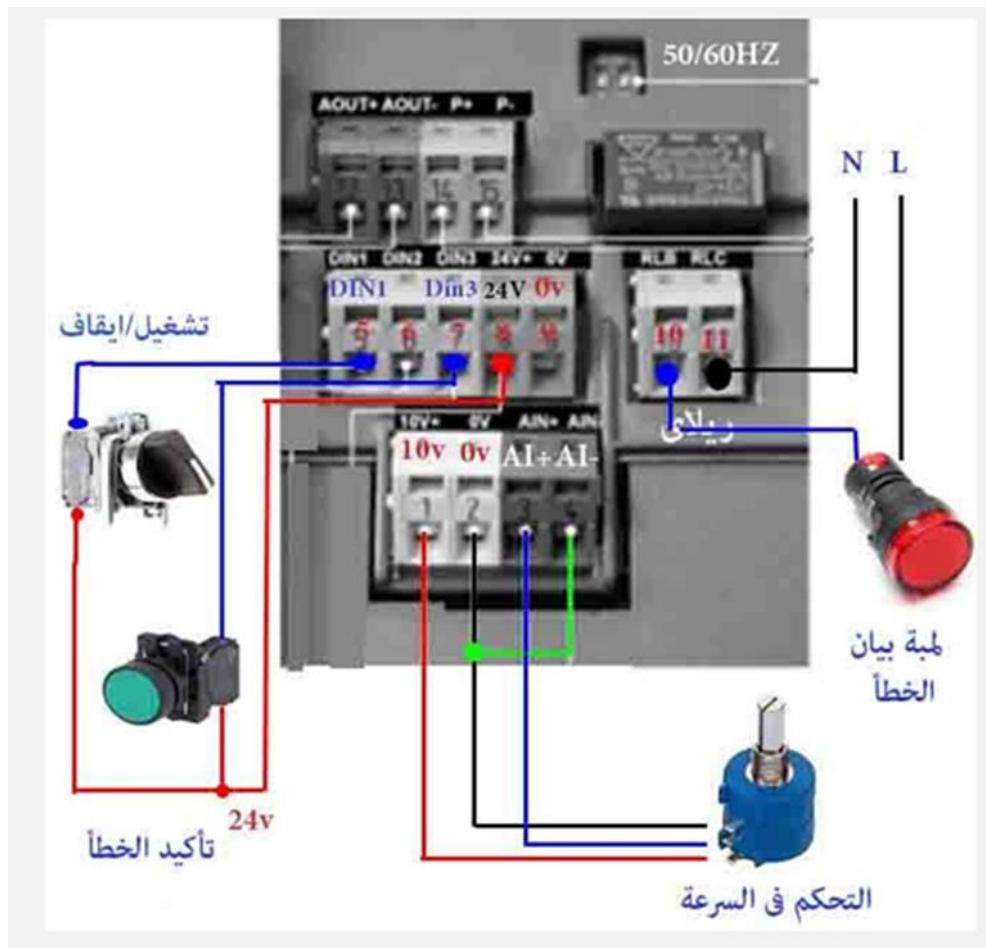


- يتم توصيل لمبة الخطأ بالجهد (متردد) بواسطة نقطة الريلاي 11-10
- يتم توصيل مفتاح التشغيل والايقاف بين 24 فولت ونقطة الدخل الاولى DI1
- يتم توصيل مفتاح تأكيد الخطأ reset بين 24 فولت ونقطة الدخل الثالثة DI3
- باستخدام كابل شيلد ثلاث اطراف يتم توصيل طرفى المقاومة الثابتة بين 0 و 24 v وطرف المقاومة المتغيرة الى نقطة الدخل التماطلية الموجبة AI1 والدخل التناظري السالب -AIN بصفر فولت

## الشرح

- يعمل ويتوقف المحرك بادارة المفتاح يمين او يسار
- يمكن التحكم في سرعة المحرك بادارة المقاومة المتغيرة مع او ضد عقارب الساعة
- في حالة اضائة لمبة بيان الخطأ الحمراء فيجب قراءة رمز الخطأ على شاشة الـ VFD و حل المشكلة
  - ثم الضغط على زر تأكيد الخطأ reset لكي تتمكن من التشغيل مرة اخرى

البرمجة	الاعداد الافتراضي	الوظيفة	الترميز
امر التشغيل والايقاف خارجي 2 اي بواسطة نقاط الدخول	1	مصدر امر التشغيل	P0700
امر السرعة تمايز عبر مقاومة متغيرة	1	امر السرعة	P1000
وجود خطأ بالجهاز 3.2	52.7	وظيفة نقطة خرج الريلاى	P0731
اي تشغيل وايقاف 1	0	وظيفة نقطة الدخول الاولى	P0701
اي تأكيد الخطأ 9 reset	9	وظيفة نقطة الدخول الثالثة	P0703
50 هرتز	50	قيمة السرعة التمايزية setpoint Analog	P2000

## التشغيل من خلال شبكات الاتصال communication channel

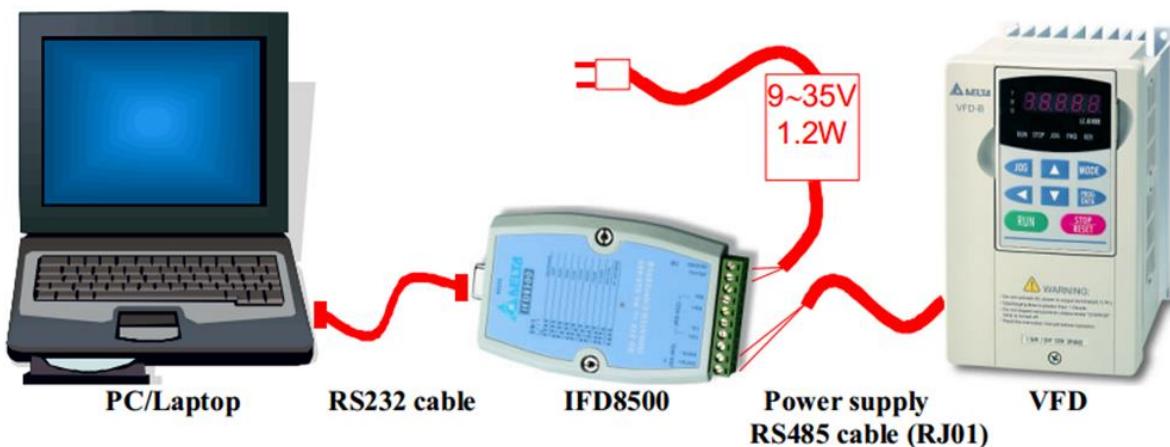

## 2.1 PC/Laptop

Use a PC or laptop with RS232 COM port.

يمكن التشغيل من خلال الاتصال بالانترنت عن طريق كابلات الاتصالات المختلفة دون الحاجه الي اسلاك متعدده الي التوصيل علي روزته التشغيل عن طريق البروتوكولات المختلفه مثل TCP/IP ، Modbus-rs 485 ، PROFIBUS ، ETHERNET ، CANBUS ، RTU

من المميزات لهذه الطريقة امكانيه الحصول علي كل البيانات الموجود علي البادئ من (جهد-تيار\_هرتز\_سرعه-انذارات) من خلال كابل واحد فقط دون الحاجه الي اسلاك متعدده للتشغيل ولكن يجب مراعاه اصول الصناعه والاکواد المختلفه لمسار الكابلات الخاصه بالاتصالات والبيانات ومرورها بجانب كابلات القوي وكيفيه تلافي التشویش الصدر على

### للعلم

What are the differences between a variable frequency drive (VFD) and a variable speed drive (VSD)

A variable frequency drive (VFD) refers to AC drives only and a variable speed drive (VSD) refers to either AC Drives or DC Drives. VFDs vary the speed of an AC motor by varying the frequency to the motor. VSDs referring to DC motors vary the speed by varying the voltage to the motor.

## المراجع

- تم إعداد الإصدار الأول بمشاركة المشروع الألماني GIZ
- و مشاركة السادة :-

شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ أشرف لمعي توفيق
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ السيد رجب شتيا
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ أيمن النقيب
شركة مياه القاهرة	مهندس/ خالد سيد أحمد
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ طارق ابراهيم
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ علي عبد الرحمن
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ علي عبد المقصود
شركة مياه وصرف صحي البحيرة	مهندس/ محمد رزق صالح
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ مصطفى سبيع
شركة مياه القاهرة	مهندس/ وحيد أمين أحمد
شركة مياه وصرف صحي الدقهلية	مهندس/ يحيى عبد الجواد

للاقترابات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)



## • تم التحديث V2

بمشاركة السادة :-

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى	▷ المهنـدس / خالد سيد أـحمد
شركة الصرف الصحى بالقاهرة	▷ المهنـدس / ريمون لطفى زاخـر
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربيـة	▷ المهنـدس / علاء عبد المـهـيمـن الشـال
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقـهلـية	▷ المهنـدس / محمد عـطـية يـوسـف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقـهلـية	▷ المهنـدس / محمد محمد الشـبراوى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقـهلـية	▷ المهنـدس / محمد صالح فـتحـى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقـهلـية	▷ المهنـدس / هـانـى رـمـضـان فـتوـح
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنـى سـوـيف	▷ المهنـدس / عـادـل عـزـت عـبـد الجـيد

❖ تمت أعمال التنسيق والإخراج الفني بواسطة كلاً من :

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى	▷ الأستاذ / علاء محمد المنشاوي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى	▷ الكـيـميـائـى / مـحـمـود جـمـعـه